Laboratorio Lantos S.A.

Echeverría 140 (B1603CXD) | Florida | Buenos Aires | Argentina CUIT 33-71124118-9 | (54 11) 4551-2121 | www.lantos.com.ar

08/05/2023

SEÑORES: YPF Energía Eléctrica S.A. / Planta: PARQUE EÓLICO LOS TEROS 1

7300 - Azul - Buenos Aires

INFORME DE ENSAYO

Equipo: PELT1/AE09 - AEROGENERADOR No. FDM-00R2-H77 18A012-185 - General Electric - FDM5 - FDM-00R2-H77

Componente: Reductor - Vol. Disp. L475

Muestra Nro 23050022 - Informe Nro 039044 v.1 Final

CÓDIGO DE ESTADO GENERAL: MALO							
SA		Viscosidad: normal, corresponde al grado ISO VG 320. El lubricante contiene una alta carga de aditivo mejorador de índice de viscosidad (MIV). Aditivos: presentes. Se detectan 20 ppm de Zinc que no se corresponden con este producto comercial. Puede indicar mezcla de lubricantes. Envejecimiento: el valor de oxidación es normal. La acidez es elevada, posible envejecimiento del aceite y/o mezcla de lubricantes.					
СО	×	Agua: no se detecta. Sólidos: presentes (el código ISO es elevado).					
DE	×	Ferroso: severo (Hierro: 98 ppm). No ferroso: no se detecta. PQI (Densidad ferrosa): bajo.					



Laboratorio Lantos S.A.

Echeverría 140 (B1603CXD) | Florida | Buenos Aires | Argentina CUIT 33-71124118-9 | (54 11) 4551-2121 | www.lantos.com.ar

Se sugiere ampliar el análisis al programa completo para investigar las causas del desgaste y el envejecimiento del lubricante.

En función de los hallazgos del programa completo se podrá sugerir con mayor exactitud las siguientes acciones:

ACCIÓN

Renovar la carga lubricante.

Verificar el estado de los componentes lubricados.

Verificar lubricante empleado.

Revisar filtros de venteo.

Claves: SA = Salud del lubricante, CO = Contaminantes, DE = Desgaste

22050022



Echeverría 140 (B1603CXD) | Florida | Buenos Aires | Argentina CUIT 33-71124118-9 | (54 11) 4551-2121 | www.lantos.com.ar

08/05/2023

SEÑORES: YPF Energía Eléctrica S.A. / Planta: PARQUE EÓLICO LOS TEROS 1

7300 - Azul - Buenos Aires

INFORME DE ENSAYO

Equipo: PELT1/AE09 - AEROGENERADOR No. FDM-00R2-H77 18A012-185 - General Electric - FDM5 - FDM-00R2-H77

Componente: Reductor - Vol. Disp. L475

Información suministrada por el cliente:

Descripción

LubricanteAMSOIL PTN 320hs lub.20480Muestra Extraída25/04/2023 (Realizado por el cliente)hs eq.20480

Rótulo 305379 L agregados

Muestra Nro 23050022

Informe Nro 039044 v.1 Final


Muestra Recibida 02/05/2023

Realización de Ensayos 03/05/2023 al 03/05/2023

PROPIEDADES FÍSICAS	23050022		
Viscosidad a 100°C	ASTM D7279	mm²/s (cSt)	36,62
Viscosidad a 40°C	ASTM D7279	mm²/s (cSt)	322,2
Índice de viscosidad	ASTM D2270		162
Análisis espectrométrico (aditivos)			
Magnesio - Mg	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Zinc - Zn	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	20
Fósforo - P	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	351
Calcio - Ca	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	2
Boro - B	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	22
Molibdeno - Mo	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
ESTABILIDAD QUÍMICA			23050022
Número Ácido - TAN	ASTM D974	mgKOH/g	1,46
pH inicial	ASTM D974		5,70
TAN - Acidez mineral	ASTM D974		-
Oxidación	ASTM E2412	Abs/0,1mm	52,80
Nitración	ASTM E2412	Abs/0,1mm	1,80



Echeverría 140 (B1603CXD) | Florida | Buenos Aires | Argentina CUIT 33-71124118-9 | (54 11) 4551-2121 | www.lantos.com.ar

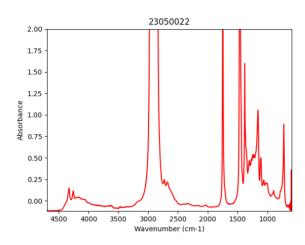

CONTAMINANTES			23050022
Agua (Karl Fischer)	ASTM D6304(c)	mg/kg (ppm)	183,7
Densidad Ferrosa - PQI	ASTM D8184		3
Análisis espectrométrico (desgaste)			
Cobre - Cu	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Hierro - Fe	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	98
Cromo - Cr	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	1
Níquel - Ni	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Manganeso - Mn	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	1
Estaño - Sn	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Plomo - Pb	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Plata - Ag	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Aluminio - Al	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Análisis espectrométrico			
(contaminantes)			
Silicio - Si	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	2
Sodio - Na	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	1
Litio - Li	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Potasio - K	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	2
Bario - Ba	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	1
Titanio - Ti	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Vanadio - V	ASTM D5185	mg/kg (ppm)	< 1
Conteo de partículas por ml			
> 04μm	ASTM D7647	en 1 ml	5930
> 06µm	ASTM D7647	en 1 ml	1874
> 10µm	ASTM D7647	en 1 ml	547
> 14µm	ASTM D7647	en 1 ml	215
> 21µm	ASTM D7647	en 1 ml	67
> 38µm	ASTM D7647	en 1 ml	2
> 70μm	ASTM D7647	en 1 ml	0
> 100µm	ASTM D7647	en 1 ml	0



Laboratorio Lantos S.A.

Echeverría 140 (B1603CXD) | Florida | Buenos Aires | Argentina CUIT 33-71124118-9 | (54 11) 4551-2121 | www.lantos.com.ar

 Código ISO de limpieza
 ISO 4406
 20/18/15

 Código AS 4059 (Diferencial)
 AS 4059
 10/9/10/8/1

 Clase AS 4059 (Diferencial)
 AS 4059
 10





Se devuelve el remanente de muestras y elementos de Análisis para su disposición final, o en su defecto se conserva en el Laboratorio durante 3 meses.

Los datos informados se refieren a la muestra analizada, como fue recibida. El Laboratorio no se responsabiliza por la información suministrada por el cliente. Para cada determinación, la incertidumbre corresponde a la norma específica. Se autoriza solamente la reproducción total del presente informe. El Laboratorio no se responsabiliza por la Impresión ni uso posterior de la información del mismo.

Toda información surgida a partir del análisis de la muestra en cuestión, es de carácter confidencial entre el cliente y el Laboratorio, según la Ley Nº24.766. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, solo con el consentimiento del cliente. Cualquier otra información se considera información del propietario y se considerará confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado, excepto que dicha acción se encuentre prohibida por ley.

*** FIN DEL INFORME ***