



LIEBHERR L566 038599 - Hydraulic System

Sample No: LH

Oil Type: AW HYDRAULIC OIL ISO 68

COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTEE


300 RUE GODARD MONT-LAURIER, QC CA J9L 3W2

Contact: MARTIN ST-PIERRE

T: (819)823-8876 F: (819)623-5979

Diagnosis

Nous vous recommandons de vérifier tous les endroits par lesquels des contaminants peuvent pénétrer dans le système. Nous vous recommandons de vérifier la présence de particules métalliques visibles dans l'huile. Nous vous recommandons de remplacer le filtre et d'utiliser un système de filtrage hors-ligne afin d'améliorer la propreté du fluide. Le reniflard d'air doit être réparé. S'il n'est pas classé, nous vous recommandons de le remplacer par un reniflard à air adapté au micron et / ou au dessicant. Si évalué, nous vous recommandons de réparer / remplacer le reniflard. Il serait justifié de procéder à une inspection afin de déterminer la source de l'usure. Échantillonner de nouveau dans 30 à 45 jours afin de contrôler la situation. Nous vous suggérons de confirmer les résultats de l'analyse avant toute action importante de maintenance soit entreprise. Indiquez sur le formulaire d'échantillonnage (SIF-sample information form) qu'il s'agit d'un rééchantillonnage.Présence d'une concentration moyenne de métal visible. Le bas indice ferreux (PQ) indique que l'usure ferreuse est due à de la corrosion. Il y a une quantité élevée de matières particulaires (2 à 100 µm de taille) présente dans l'huile. La viscosité de l'échantillon se situe dans la portée de l'ISO 46; nous vous conseillons de vérifier. l'huile n'est plus en état de service en raison d'une usure anomale et/ou

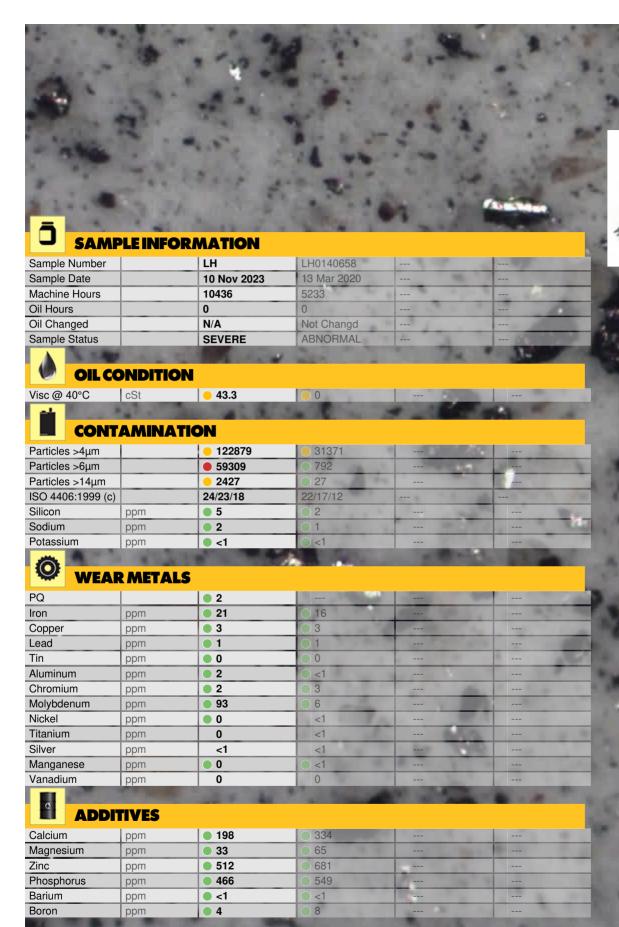

Depot: COMMTL
Unique No: 5672899
Signed: Kevin Marson
Report Date: 15 Nov 2023

Submitted By: Olivier Galimi

Report Id: COMMTL [WCAMIS] 02595820 (Generated: 11/17/2023 08:00:47) Rev: 1

CONSTRUCTION EQUIPMENT





GRAPHS

