


RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

[6100112098] **WQP-1000-55**

Moteur diesel

APRIL SUPERFLO SUPERPRO RXL SYN 5W40 (--- GAL)

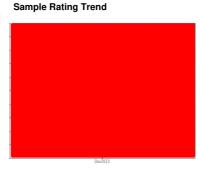



DIAGNOSTIC

Recommendation

Nous vous recommandons de vérifier la source de la fuite de fluide de refroidissement. Nous vous recommandons de vérifier la présence de particules métalliques visibles dans l'huile. Nous vous recommandons de vidanger l'huile de ce composant si vous ne l'avez pas déjà fait. Nous vous recommandons de rincer complètement le composant avant de le remplir l'huile. Il serait justifié de procéder à une inspection afin de déterminer la source de l'usure. Nous vous recommandons d'échantillonner de nouveau dès que possible afin de contrôler la situation. Nous vous suggérons de confirmer les résultats de l'analyse avant toute action importante de maintenance soit entreprise. Indiquez sur le formulaire d'échantillonnage (SIF-sample information form) qu'il s'agit d'un rééchantillonnage. Veuillez préciser la marque et le modèle du composant lors du prochain échantillon.

Usure

Nous avons supposé que l'huile a été prélevée chaude, selon les directives d'échantillonnage. Présence d'une concentration moyenne de métal visible. Usure de palier. Il y a indication d'usure du piston et du cylindre.

Contamination

Le test de glycol est positif. Concentration élevée de glycol dans l'huile.


État Du Fluide

l'huile n'est plus en état de service en raison d'une usure anomale et/ou sévère.

INFORMATION SUR L'éC	CHANTILLON	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Numéro d'échant.		Client Info		WA0020517		
Date d'échant.		Client Info		04 Dec 2023		
Âge d la Machine	hrs	Client Info		0		
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0		
Huile changée		Client Info		N/A		
Statut de l'échant.				SEVERE		
CONTAMINATIO	N	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Essence		WC Method	>5	<1.0		
L`eau		WC Method	>0.2	NEG		
MéTAUX D'USUF	RE	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	68		
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1		
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1		
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0		
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0		
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	10		
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<u> </u>		
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	143		
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	5		
Antimoine	ppm	ASTM D5185(m)		0		
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0		
Béryllium	ppm	ASTM D5185(m)		0		
Cadmium	ppm	ASTM D5185(m)		0		
ADDITIFS		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		48		
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		0		
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		43		
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1		
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		805		
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		987		
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		921		
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		1059		
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		2752		
Lithium	ppm	ASTM D5185(m)		<1		
CONTAMINANTS	3	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	9		
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		5		
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	5		
Glycol	%	ASTM D7922*		0.145		
INFRA-RED		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0		
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	7.4		
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	19.7		



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

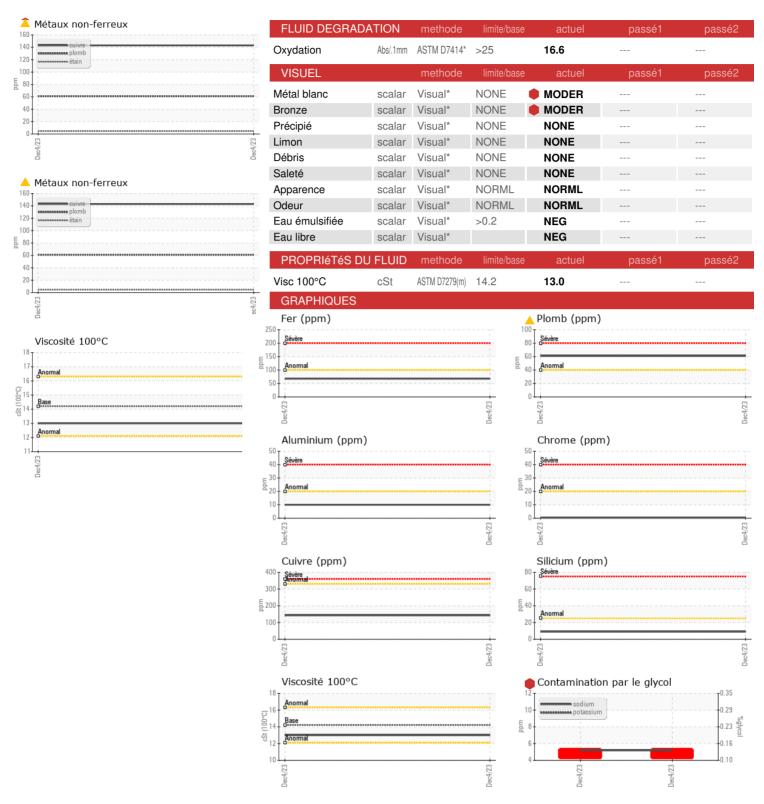



CALA ISO 17025:2017 Accredited Laboratory

Laboratoire Nº d'échantillon Nº de laboratoire

Numéro unique

: WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9

: WA0020517

: 02607796 : 5708882

Reçu : 10 Jan 2024 : 11 Jan 2024 Diagnostiqué Diagnostiqueur : Kevin Marson

Generatrice Drummond 243 rue des ARTISANS SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM, QC **CA JOC 1K0**

Analyse : MOB 1 (Additional Tests: Bottom, BottomAnalysis, FilterPatch, Glycol, VisuaQontact: Ghislain Parenteau Pour discuter cetter rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

gparenteau@wajax.com T: (819)398-6811

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada. F: (819)398-7022 Contact/Location: Ghislain Parenteau - GENSTN