


RÉSUMÉ DU PROBLEME

Sample Rating Trend

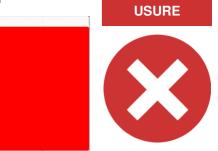

Identité de la machine


CONCASSEUR 410 (REDUCTEUR) (S/N 411-C8-217)


Composant


Engrenage réducteur

EP 320 (--- GAL)

COMPONENT CONDITION SUMMARY

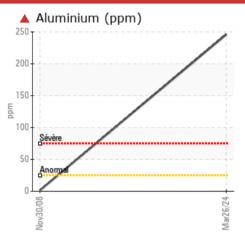

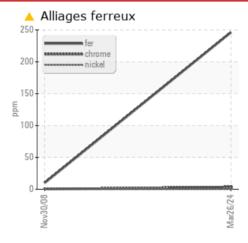

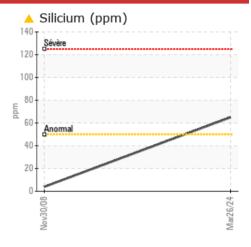

RECOMMENDATION

Vu la faible quantité d'informations pour cet équipement et son lubrifiant, les recommandations sont d'ordre général et peuvent ne pas s'appliquer à cette application. Veuillez nous transmettre les informations sur l'équipement, la contenance du réservoir, le type de lubrifiant et toute autre information pertinente pour une évaluation plus précise. Nous vous recommandons de vérifier tous les endroits par lesquels de la saleté peut pénétrer dans le système. Nous recommandons de faire un changement d'huile ou une filtration d'huile. Nous ne pouvons pas recommander des mesures précises en raison du peu d'information que nous avons quant à la capacité du réservoir et/ou le type de lubrifiant. Le reniflard d'air doit être réparé. S'il n'est pas classé, nous vous recommandons de le remplacer par un reniflard à air adapté au micron et / ou au dessicant. Si évalué, nous vous recommandons de réparer / remplacer le reniflard. Nous vous recommandons d'échantillonner de nouveau dès que possible afin de contrôler la situation. À NOTER: S.V.P. inclure, avec le prochain échantillon, des détails de la capacité du réservoir et le type et le degré de filtration. Veuillez préciser la marque, le type et la viscosité de l'huile lors de votre prochain échantillon.

Customer Id: ALCJONVAU Sample No.: WC0895375 Lab Number: 02625041 Test Package: IND 1



To manage this report scan the QR code

To discuss the diagnosis or test data: Kevin Marson +1 (289)291-4644 x4644 Kevin.Marson@wearcheck.com

To change component or sample information: Gloria Gonzalez +1 (289)291-4643 x4643 gloria.gonzalez@wearcheck.com

PROBLEMATIC TEST RESULTS									
Statut de l'échant.				SEVERE	NORMAL				
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>150	^ 246	10				
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<u> </u>	<1				
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	4 246	1				
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	65	4				

RECOMMENDED ACTIONS						
Action	Status	Date	Done By	Description		
Resample			?	We recommend an early resample to monitor this condition.		
Alert			?	Little or no information is provided as to the component and lubricant being tested. Recommendations are therefore generic in nature and may not apply to the current application. Please forward information as to equipment type, reservoir capacity, lubricant type and any pertinent information to allow for a more accurate assessment.		
Information Required			?	Please specify the brand, type, and viscosity of the oil on your next sample. NOTE: Please provide information regarding reservoir capacity, filter type and micron rating with next sample.		
Check Breathers			?	The air breather requires service. If unrated, we recommend that you replace with a suitable micron rated and/or desiccant air breather. If rated, we recommend that you service/replace the breather.		
Check Dirt Access			?	We advise that you check all areas where dirt can enter the system.		
Filter Fluid			?	We recommend either performing an oil change or oil filtration. We cannot recommend specific action as we have limited information with regards to reservoir capacity and/or lubricant type		

HISTORICAL DIAGNOSIS

30 Nov 2008 Diag:

NORMALE




Échantillonner de nouveau l''équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Vu la faible quantité d'informations pour cet équipement et son lubrifiant, les recommandations sont d'ordre général et peuvent ne pas s'appliquer à cette application. Veuillez nous transmettre les informations sur l'équipement, la contenance du réservoir, le type de lubrifiant et toute autre information pertinente pour une évaluation plus précise. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans le composant. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.





RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

Sample Rating Trend

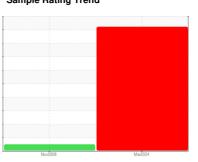



CONCASSEUR 410 (REDUCTEUR) (S/N 411-C8-217)

Engrenage réducteur

EP 320 (--- GAL)

DIAGNOSTIC

Recommendation

Vu la faible quantité d'informations pour cet équipement et son lubrifiant, les recommandations sont d'ordre général et peuvent ne pas s'appliquer à cette application. Veuillez nous transmettre les informations sur l'équipement, la contenance du réservoir, le type de lubrifiant et toute autre information pertinente pour une évaluation plus précise. Nous vous recommandons de vérifier tous les endroits par lesquels de la saleté peut pénétrer dans le système. Nous recommandons de faire un changement d'huile ou une filtration d'huile. Nous ne pouvons pas recommander des mesures précises en raison du peu d'information que nous avons quant à la capacité du réservoir et/ou le type de lubrifiant. Le reniflard d'air doit être réparé. S'il n'est pas classé, nous vous recommandons de le remplacer par un reniflard à air adapté au micron et / ou au dessicant. Si évalué, nous vous recommandons de réparer / remplacer le reniflard. Nous vous recommandons d'échantillonner de nouveau dès que possible afin de contrôler la situation. À NOTER: S.V.P. inclure, avec le prochain échantillon, des détails de la capacité du réservoir et le type et le degré de filtration. Veuillez préciser la marque, le type et la viscosité de l'huile lors de votre prochain échantillon.

Usure des engrenages. Le bas indice ferreux (PQ) indique que l'usure ferreuse est due à de la

Contamination

Concentration modérée de saleté dans l'huile. Une grande quantité de saleté a provoqué une usure abrasive du composant.

État Du Fluide

l'huile n'est plus en état de service en raison d'une usure anomale et/ou sévère.

			Nov2008	Mar2024		
INFORMATION SUR L'éC	HANTILLON	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Numéro d'échant.		Client Info		WC0895375	WC21016305	
Date d'échant.		Client Info		26 Mar 2024	30 Nov 2008	
Âge d la Machine	hrs	Client Info		0	0	
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	
Huile changée		Client Info		N/A	N/A	
Statut de l'échant.				SEVERE	NORMAL	
CONTAMINATION	٧	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
L`eau		WC Method	>0.1	NEG	NEG	
MéTAUX D'USUR	E	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
PQ		ASTM D8184*		30		
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>150	<u>^</u> 246	10	
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>10	4	<1	
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)		<1	0	
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<u>^</u> 13	<1	
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	▲ 246	1	
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>100	4	0	
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>50	7	<1	
Étain	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	
Antimoine	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0		
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	0	
Béryllium	ppm	ASTM D5185(m)		0		
Cadmium	ppm	ASTM D5185(m)		0		
ADDITIFS	1-1-	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	mmo/bacc	22	21	
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		2	<1	
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		2	<1	
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		177	28	
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		287	250	
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		9	2	
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		14162	8477	
Lithium	ppm	ASTM D5185(m)		<1		
CONTAMINANTS		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<u>^</u> 65	4	
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	0	
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	<1	
INFRA-RED		methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
% de suie	%	ASTM D7844*		0	0	
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*		3.3	3.6	
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*		14.0	19.7	
FLUID DEGRADA	TION	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*		5.5	11.7	



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

