



LIEBHERR

RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE

ANORMAL

CONTAMINATION

ANORMAL

ÉTAT DU FLUIDE

NORMAL



Identité de la machine

LIEBHERR A924 018457-957

Composant

Entraînement de tourelle

Fluide

{not provided} (--- GAL)

RECOMMANDATION

Nous vous recommandons de vérifier la source de l'infiltration d'eau. Nous vous recommandons de vidanger l'huile de ce composant si vous ne l'avez pas déjà fait. Nous vous recommandons d'échantillonner de nouveau dès que possible afin de contrôler la situation.

USURE

Usure de palier et (ou) de douille.

CONTAMINATION

Concentration modérée d'eau dans l'huile.

ÉTAT DU FLUIDE












L'huile n'est plus en état de service en raison d'une usure anormale et/ou sévère.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		LH0274293	---	---
Date d'échant.		Client Info		05 Oct 2023	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		45662	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	---	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	---	---
Huile changée		Client Info		N/A	---	---
Filtre changé		Client Info		N/A	---	---
Statut de l'échant.				ABNORMAL	---	---

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>400	275	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>10	3	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		<1	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	1	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	4	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>200	180	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	▲ 23	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	4	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	97	---	---
Eau	%	ASTM D6304*	>0.2	▲ 0.842	---	---
ppm d'eau	ppm	ASTM D6304*	>2000	▲ 8420.7	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	▲ MILKY	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	---	---

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		3	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		34	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<1	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		1	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		3	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		9	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		35	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		653	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		106	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		16430	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		91.1	---	---

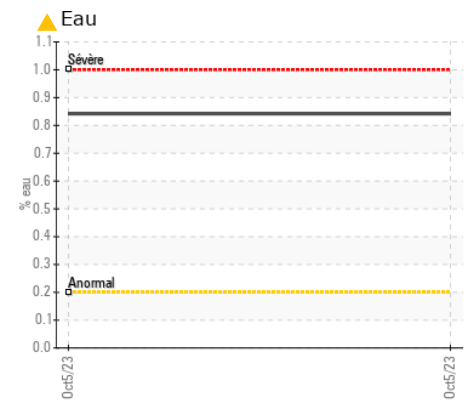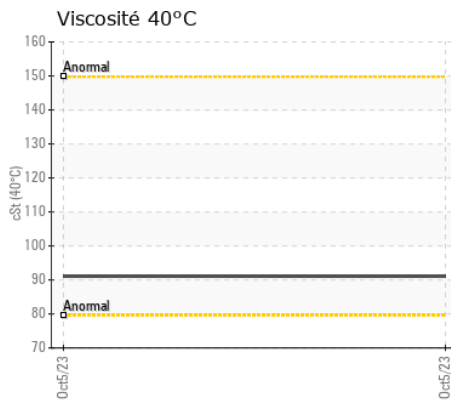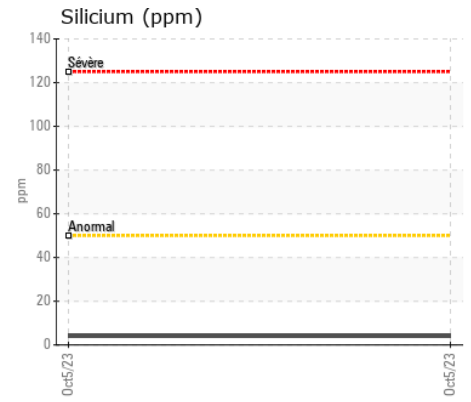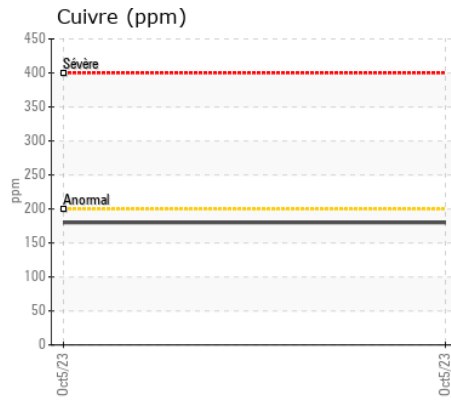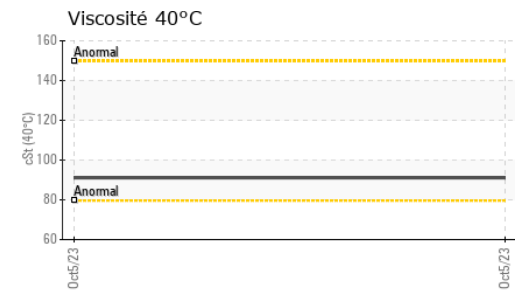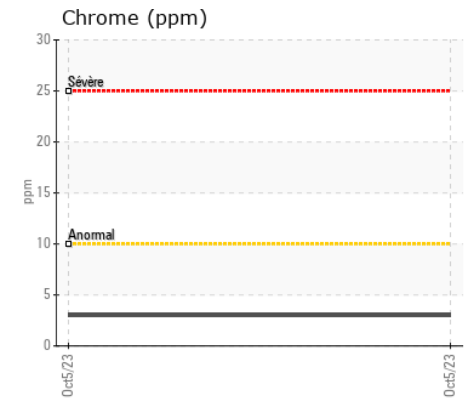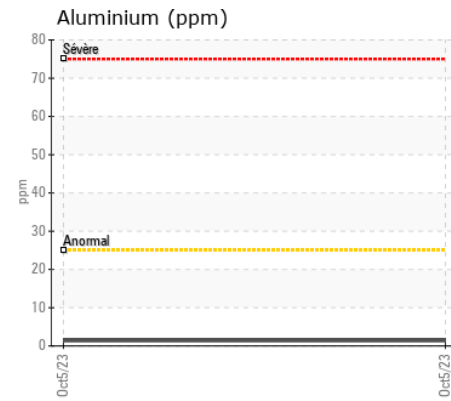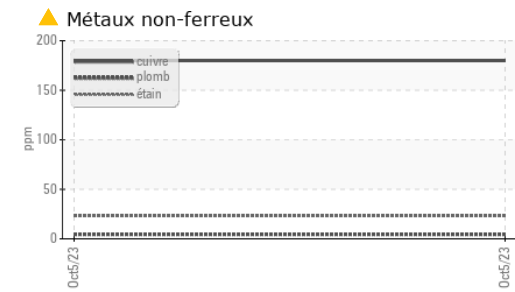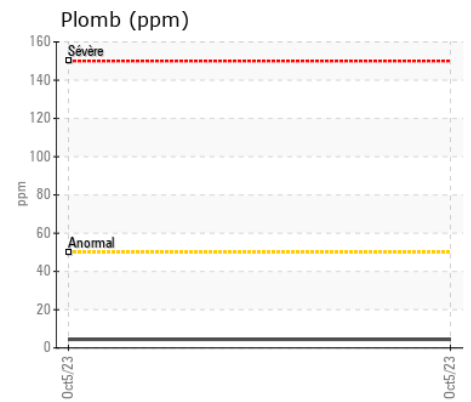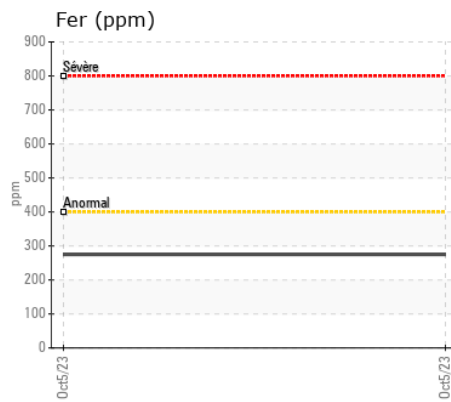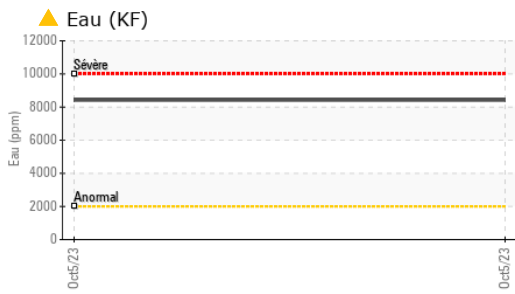

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : LH0274293 **Reçu** : 11 Oct 2023
N° de laboratoire : 02588366 **Diagnostiqué** : 13 Oct 2023
Numéro unique : 5657432 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KF)

SM TRANSPORT ET FILS INC.
 20 20EME AVENUE
 ST-COME, QC
 CA J0K 2B0
 Contact: Service Manager

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:
F: