



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Secteur

3000 Series

Identité de la machine

Navistar 3243

Composant

Moteur diesel

Fluide

PETRO CANADA DURON SHP 10W30 (26 LTR)

RECOMMENDATION

Resample at the next service interval to monitor.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		WC0877570	WC0813026	WC0787342
Date d'échant.		Client Info		21 Nov 2023	11 Jul 2023	18 Apr 2023
Âge d la Machine	mls	Client Info		16752	36581	203685
Âge de l'huile	mls	Client Info		16752	0	15200
Âge du filtre	mls	Client Info		16752	0	15200
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	Changed
Filtre changé		Client Info		Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Metal levels are typical for a new component breaking in.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>75	18	30	23
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	1	1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	<1	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	<1	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>15	3	4	4
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>25	0	<1	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>100	1	2	1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>4	0	<1	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

CONTAMINATION










There is no indication of any contamination in the oil.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	8	7	5
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	4	2
Essence		WC Method	>3.0	<1.0	<1.0	<1.0
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	NEG
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>6	0.2	0.3	0.2
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	9.9	9.9	10.4
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	19.5	21.3	20.2
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		2	2	1
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	2	2	3	2
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	50	60	62	60
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	950	984	994	951
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1050	1081	1075	1121
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	995	1012	1072	1082
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1180	1219	1232	1207
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	2600	2526	2492	2623
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	17.0	16.7	18.2
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	12.00	11.2	11.2	11.3

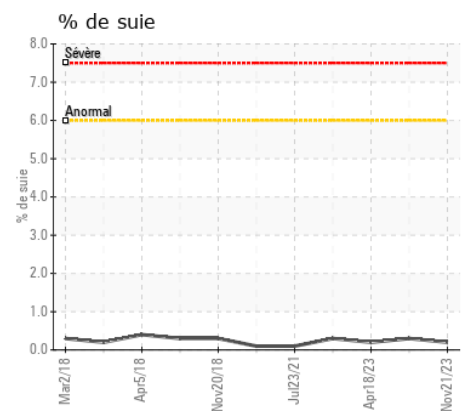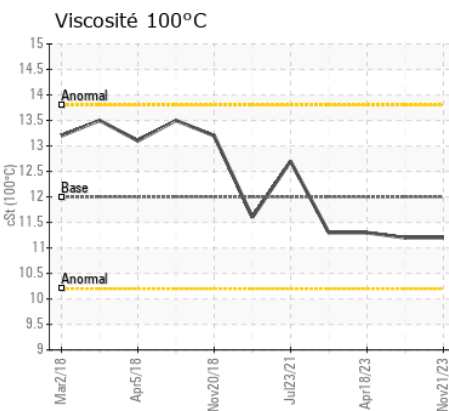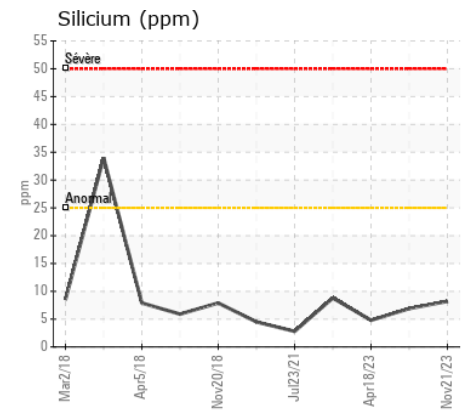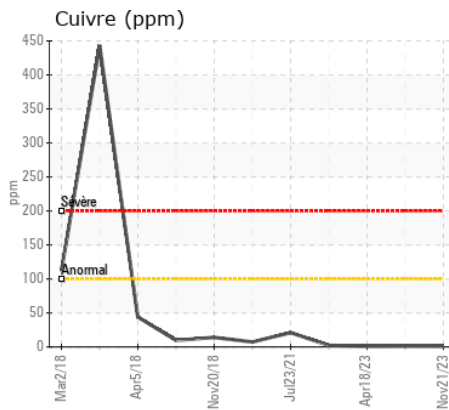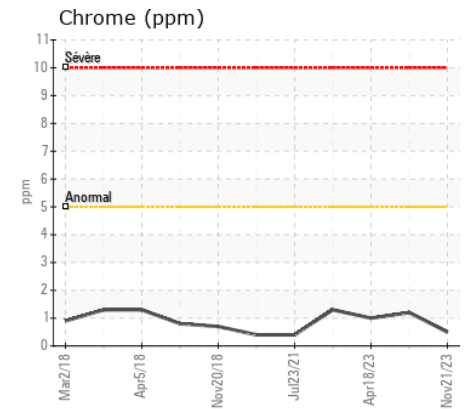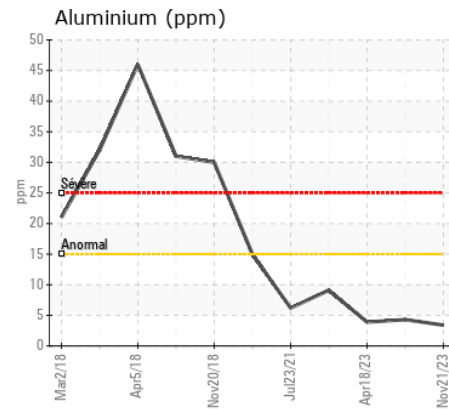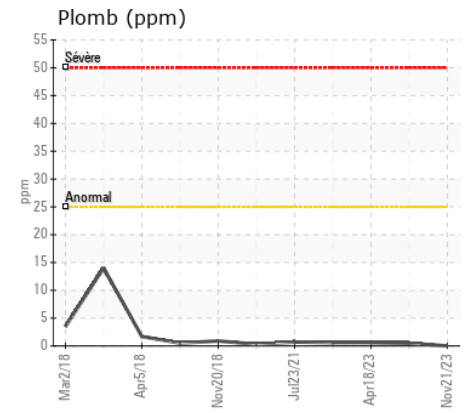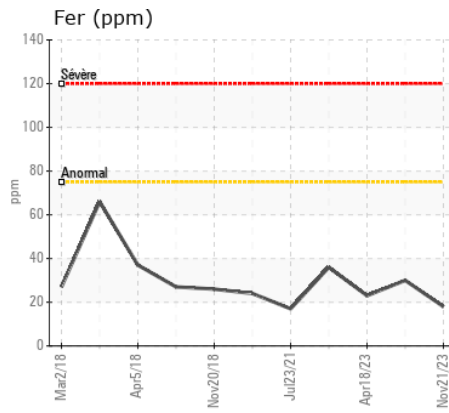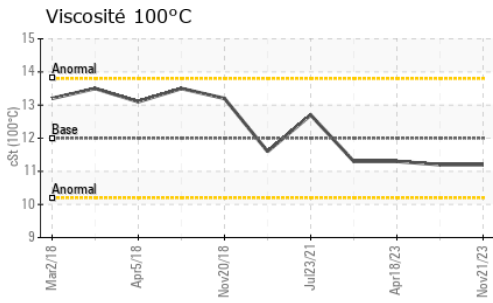

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : WC0877570
N° de laboratoire : 02598652
Numéro unique : 5683732
Analyse : MOB 1

Reçu : 24 Nov 2023
Diagnostiqué : 24 Nov 2023
Diagnostiqueur : Wes Davis

MANITOU LIN TRANSPORT
 1890 DES SOURCES BOULEVARD
 POINTE CLAIRE, QC
 CA H9R 5B1
 Contact: Eric Marcelin
 emarcelin@manitoulintransport.com
 T: (514)694-5111
 F: (514)694-9739

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.