



Identité de la machine

**301113**

Composant

**Moteur diesel**

Fluid

**SAE 15W40 (--- GAL)**

**RECOMMANDATION**

Nous vous recommandons de vérifier la source de la fuite de fluide de refroidissement. Nous vous recommandons de vidanger l'huile de ce composant si vous ne l'avez pas déjà fait. Nous vous recommandons de rincer complètement le composant avant de le remplir l'huile. Nous vous recommandons d'échantillonner de nouveau dès que possible afin de contrôler la situation.

**USURE**

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.














**CONTAMINATION**

Le test de glycol est positif. Concentration élevée de glycol dans l'huile.

**ÉTAT DU FLUIDE**

Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. La viscosité de l'échantillon se situe dans la portée de l'SAE 20W50; nous vous conseillons de vérifier. Le AN est acceptable pour ce fluide. l'huile ne peut plus être utilisée en raison de la présence de contaminants.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0086742</b>	---	---
Date d'échant.		Client Info		<b>29 May 2024</b>	---	---
Âge d la Machine	kms	Client Info		<b>1227313</b>	---	---
Âge de l'huile	kms	Client Info		<b>0</b>	---	---
Âge du filtre	kms	Client Info		<b>0</b>	---	---
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	---	---
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	---	---
Statut de l'échant.				<b>SEVERE</b>	---	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	<b>37</b>	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>2</b>	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<b>0</b>	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	<b>0</b>	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>3</b>	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<b>2</b>	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	<b>2</b>	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<b>0</b>	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<b>20</b>	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>▲ 1826</b>	---	---
Essence		WC Method	>5	<b>&lt;1.0</b>	---	---
L'eau		WC Method	>0.2	<b>NEG</b>	---	---
Glycol	%	ASTM D7922*		<b>▲ 0.201</b>	---	---
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	<b>1.7</b>	---	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	<b>23.7</b>	---	---
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	<b>30.7</b>	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	<b>NEG</b>	---	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)	>57	<b>● 1817</b>	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>9</b>	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<b>188</b>	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1059</b>	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1472</b>	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1238</b>	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1448</b>	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		<b>2701</b>	---	---
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	<b>21.8</b>	---	---
Indice d'acidité	mg KOH/g	ASTM D974*		<b>2.57</b>	---	---
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*		<b>19.01</b>	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	115	<b>▲ 152</b>	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	14.5	<b>▲ 18.7</b>	---	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	128	<b>138</b>	---	---

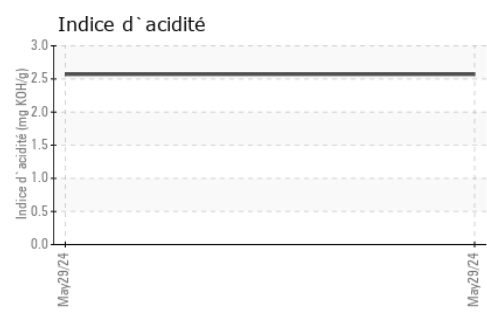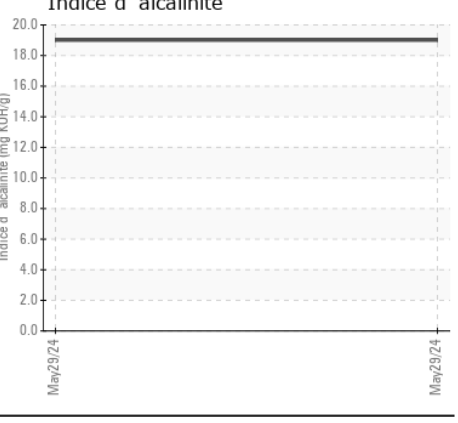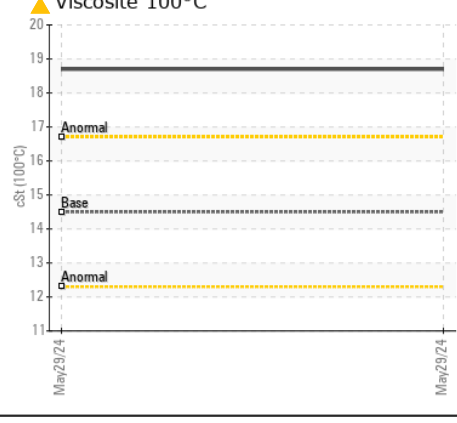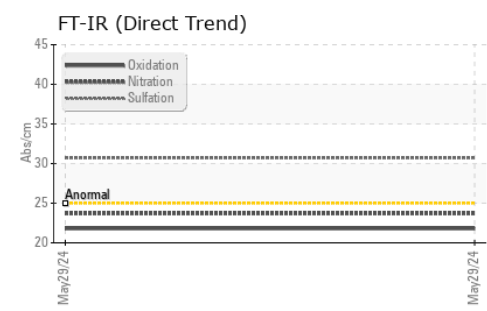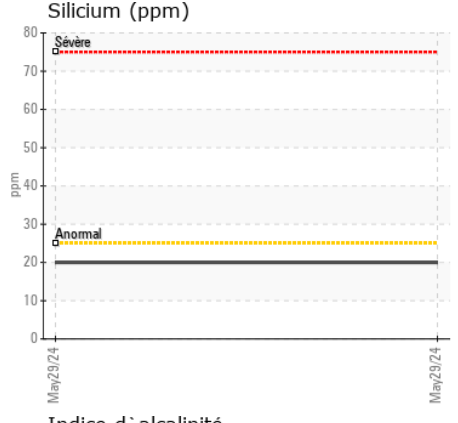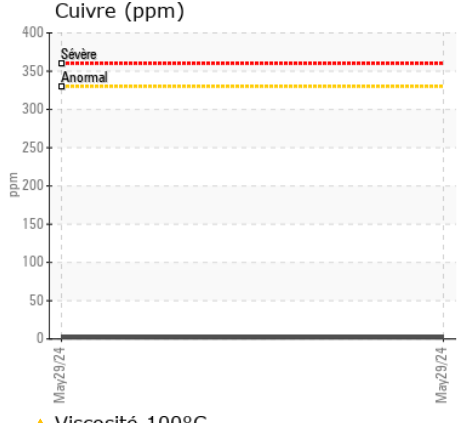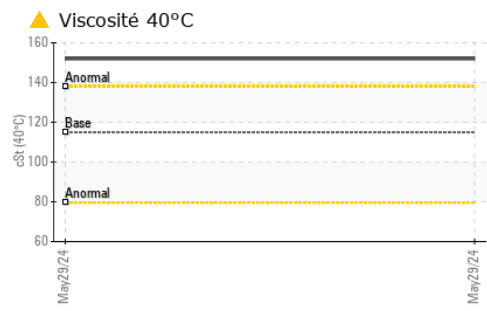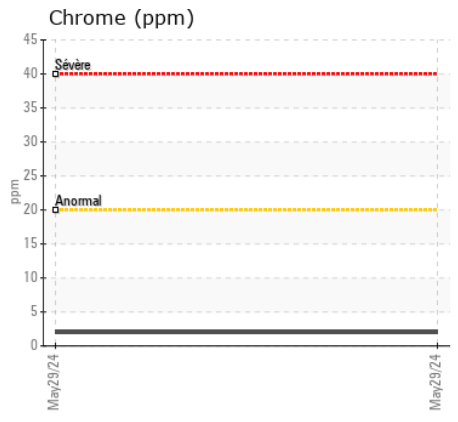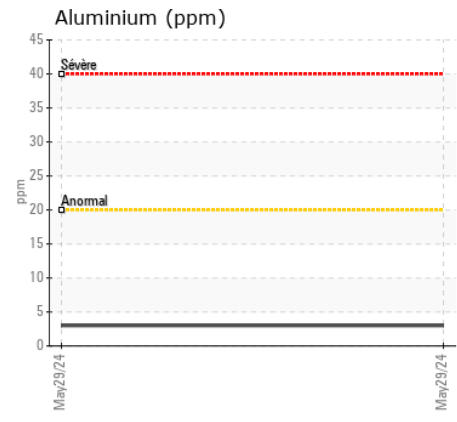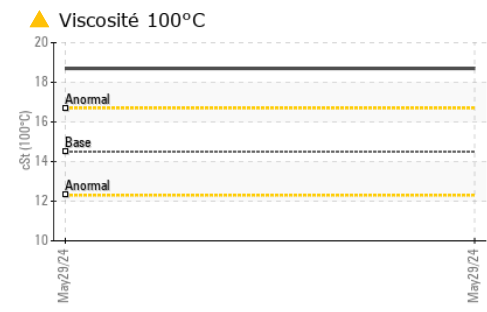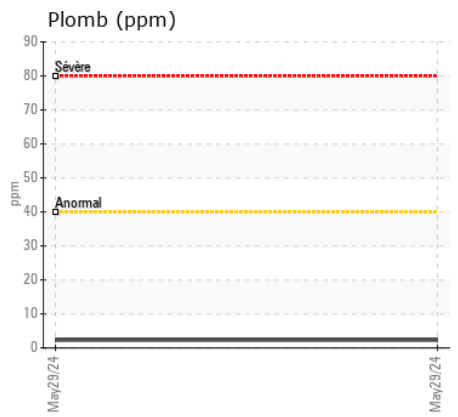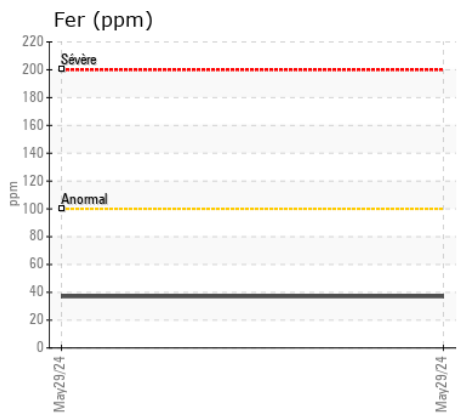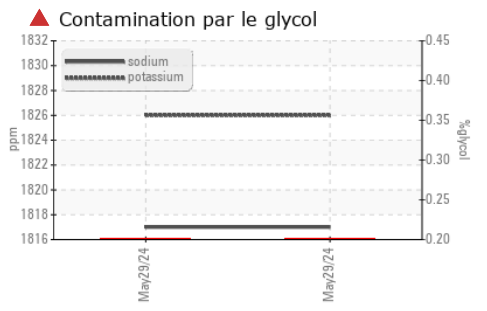

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : PC0086742  
**N° de laboratoire** : 02642781  
**Reçu** : 19 Jun 2024  
**Tested** : 20 Jun 2024  
**Numéro unique** : 5800320  
**Diagnostiqué** : 20 Jun 2024 - Kevin Marson  
**Analyse** : MOB 2 ( Additional Tests: Glycol, KV40, TAN Auto, TAN Man, VI, Visual )

**Transdev Quebec Inc.**  
 220 J-A Bombardier  
 Boucherville, QC  
 CA J4B 8V6  
 Contact: Marc-Andre Perrault  
 marc-andre.perrault@transdev.com  
 T: (514)212-6562  
 F: (450)446-5666

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.