



Identité de la machine

**NO UNIT PC0068309**

Composant

**Moteur diesel**

Fluide

**NOT GIVEN (--- GAL)**

**RECOMMANDATION**

Nous vous recommandons de vérifier le filtre à air, le système d'induction d'air et tout endroit où la saleté peut entrer dans le composant. Nous vous recommandons de vidanger l'huile de ce composant si vous ne l'avez pas déjà fait. Nous recommandons le remplacement des filtres de ce composant. Nous vous recommandons d'échantillonner de nouveau dès que possible afin de contrôler la situation. Veuillez préciser la marque et le modèle du composant lors du prochain échantillon. Veuillez préciser la marque, le type et la viscosité de l'huile lors de votre prochain échantillon.

**USURE**

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

**CONTAMINATION**


Légère dilution de carburant dans l'huile. Concentration modérée de saleté dans l'huile. Aucun autre contaminant n'a été détecté dans l'huile.

**ÉTAT DU FLUIDE**


Le résultat pour le BN indique que la réserve d'alcalinité est acceptable pour l'huile. L'huile ne peut plus être utilisée en raison de la présence de contaminants.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0068309</b>	---	---
Date d'échant.		Client Info		<b>19 Jul 2023</b>	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	---	---
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	---	---
Statut de l'échant.				<b>ABNORMAL</b>	---	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>100	<b>10</b>	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>&lt;1</b>	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<b>&lt;1</b>	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	<b>0</b>	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>3</b>	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<b>&lt;1</b>	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	<b>6</b>	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<b>0</b>	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<b>▲ 29</b>	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>1</b>	---	---
Essence	%	ASTM D7593*	>5	<b>▲ 3</b>	---	---
Glycol		WC Method		<b>NEG</b>	---	---
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	<b>0</b>	---	---
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	<b>11.6</b>	---	---
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	<b>23.4</b>	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	<b>NEG</b>	---	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>5</b>	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>95</b>	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<b>75</b>	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>464</b>	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1192</b>	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>635</b>	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		<b>728</b>	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		<b>2304</b>	---	---
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	<b>16.0</b>	---	---
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*		<b>4.58</b>	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		<b>53.6</b>	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		<b>9.4</b>	---	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*		<b>159</b>	---	---


▲ Silicium (ppm)

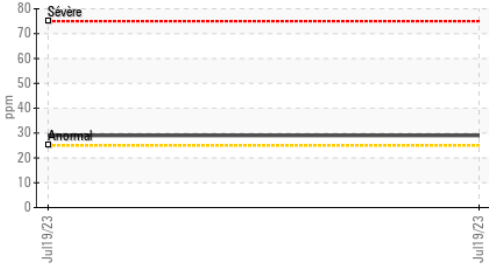


Fer (ppm)

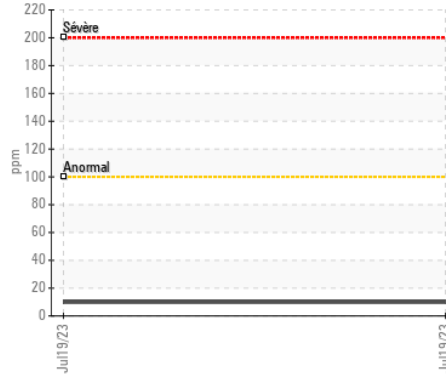


Plomb (ppm)

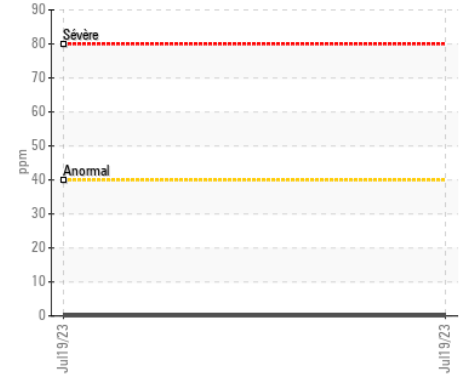


▲ Dilution par le carburant

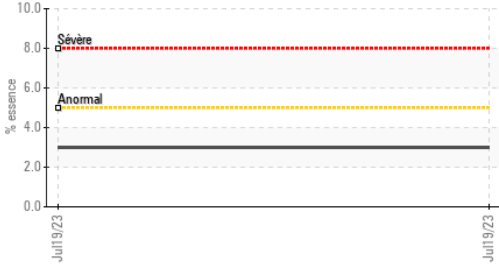


Aluminium (ppm)

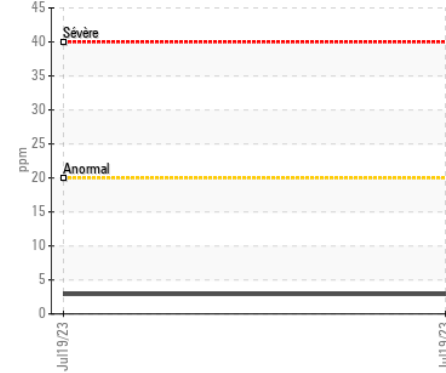


Chrome (ppm)

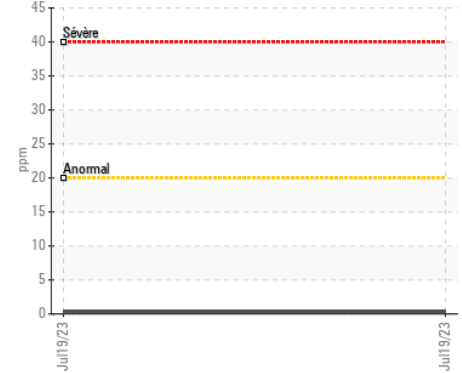


Indice d'alcalinité

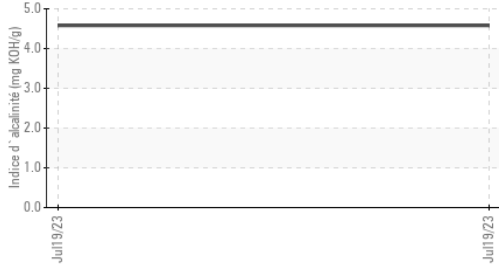


Cuivre (ppm)

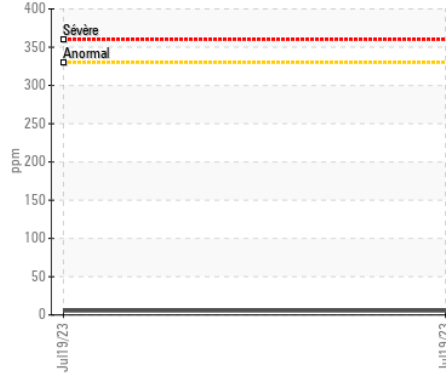


▲ Silicium (ppm)

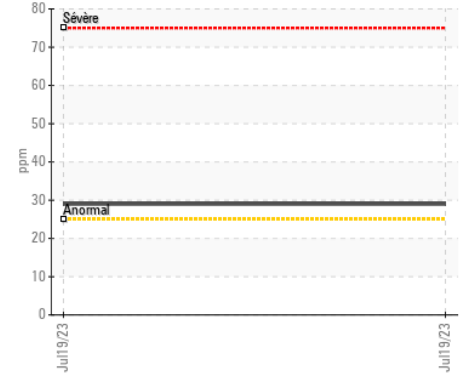


Viscosité 100°C

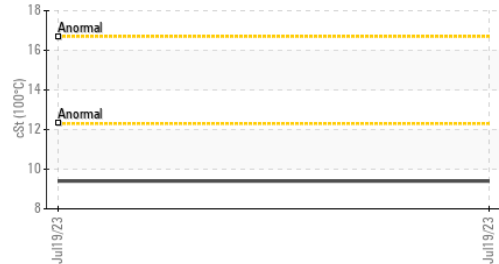


Viscosité 100°C

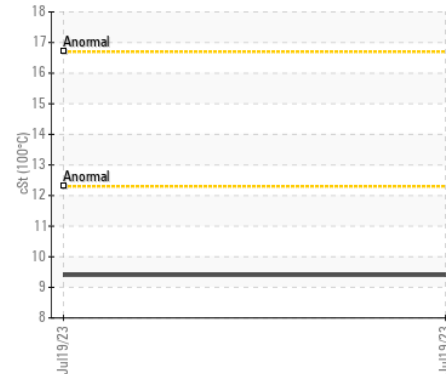

Viscosité 40°C

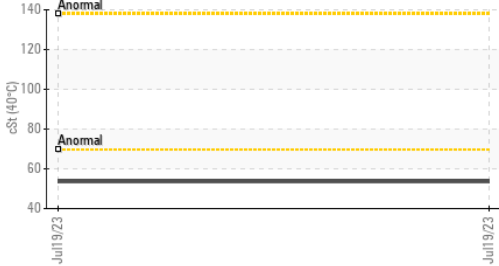

Indice d'alcalinité

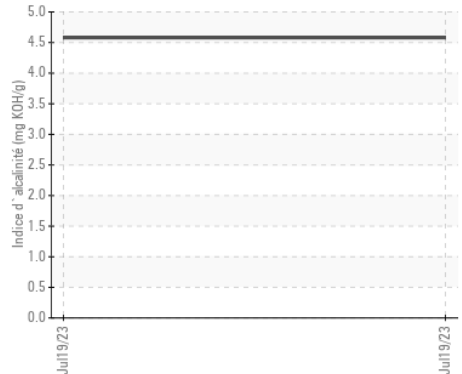

ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : PC0068309  
**N° de laboratoire** : 02571086  
**Numéro unique** : 5616137  
**Analyse** : MOB 2 ( Additional Tests: FuelDilution, KV40, PercentFuel, VI )

**Reçu** : 20 Jul 2023  
**Diagnostiqué** : 21 Jul 2023  
**Diagnostiqueur** : Kevin Marson

**TRANSDEV QUEBEC INC.**  
 210 BOUL. INDUSTRIEL  
 CHATEAUGUAY, QC  
 CA J6J 4Z2  
 Contact: Service Manager

Pour discuter cette rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:  
F: