



LIEBHERR

RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL



Secteur
(340289)
Identité de la machine
LIEBHERR LH60 103211-1475
Composant
Moyeu de roue Arrière gauche
Fluide
GEAR OIL SAE 80 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		LH0271521	LH0265422	---
Date d'échant.		Client Info		18 Sep 2023	15 Jun 2023	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		6567	5882	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		0	0	---
Huile changée		Client Info		Changed	Changed	---
Filtre changé		Client Info		N/A	N/A	---
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	---

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>650	175	280	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	2	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	<1	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>4	0	0	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		<1	0	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<1	2	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	1	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>60	15	35	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>4	0	0	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---

CONTAMINATION










Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>75	2	3	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	2	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	---

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		2	3	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	400	50	255	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	200	9	25	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	12	0	0	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		2	4	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	12	<1	2	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	150	8	14	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1650	2095	1340	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	125	15	33	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	22500	25028	21378	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	74	147	76.5	---

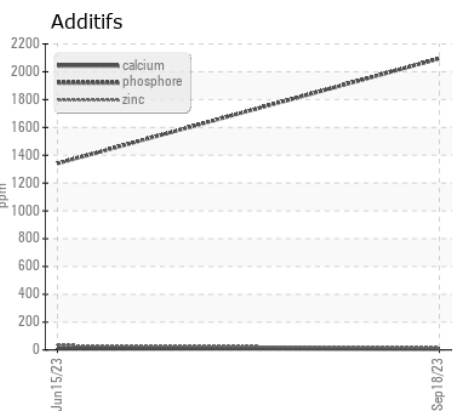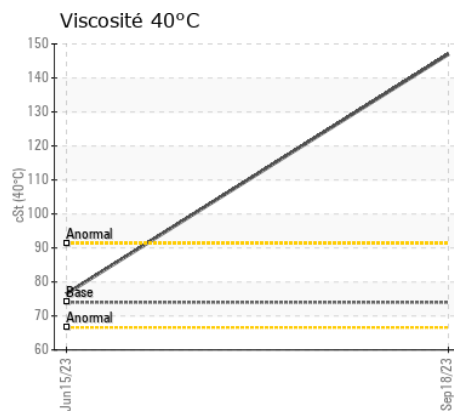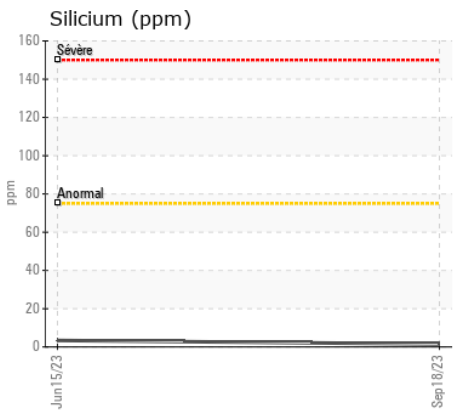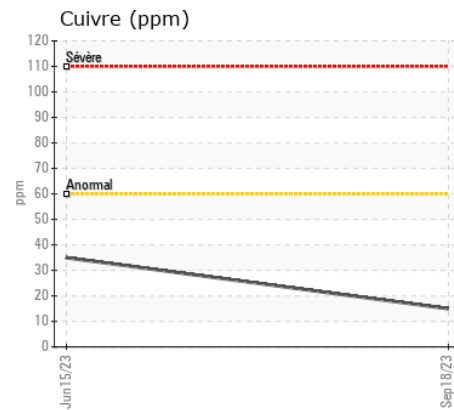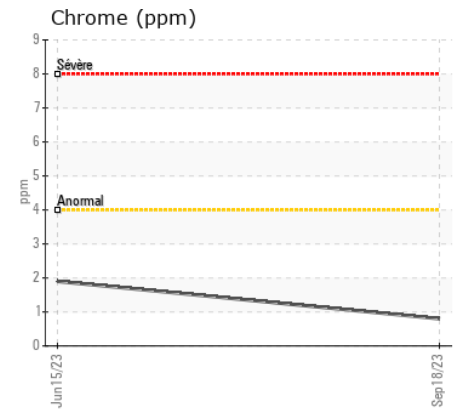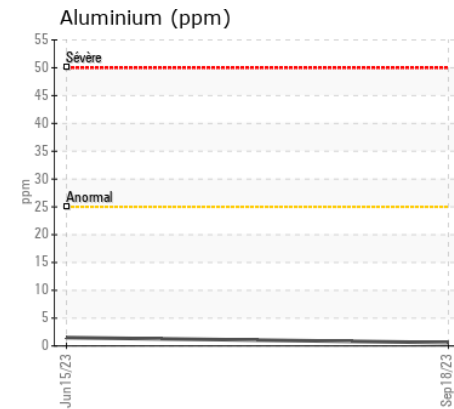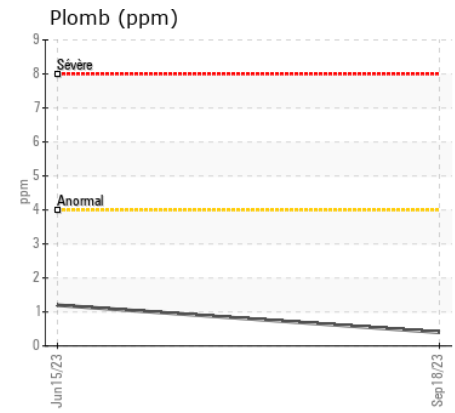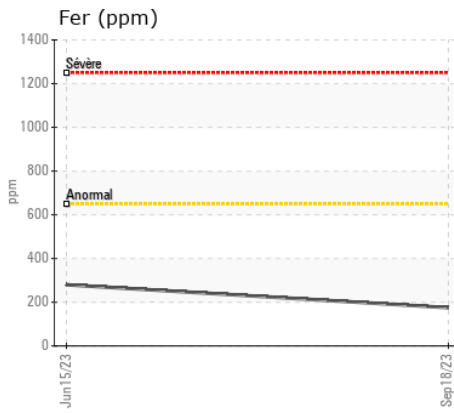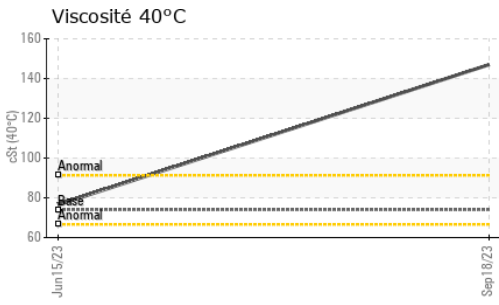

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : LH0271521 **Reçu** : 25 Sep 2023
N° de laboratoire : 02585010 **Diagnostiqué** : 25 Sep 2023
Numéro unique : 5646075 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 1

CBR LESER INC.
 340 ROUTE 116 OUEST
 PLESSISVILLE, QC
 CA G6L 2Y2
 Contact: Service Manager

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:
F: