



POWER SYSTEMS
SYSTÈMES DE PUISSANCE

RAPPORT DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

CORROSION

NORMAL

CONTAMINANTS

NORMAL

ÉTAT DU LIQUIDE REFROIDISSEMENT

NORMAL

Secteur

DOUANE HORDMAN [205673]

Identité de la machine

ISUZU GD10589E

Composant

Liquide de refroidissement

Fluide

HYBRID (HOAT) COOLANT (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indiqui que ce fluide est du (GENERIC) HYBRID (HOAT) COOLANT. Veuillez confirmer.

CORROSION

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.








CONTAMINANTS

Il n'y a aucun indice de contamination dans l'agent de refroidissement.

ÉTAT DU LIQUIDE REFROIDISSEMENT

L'état de l'agent de refroidissement est acceptable pour la durée de service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		WA0019877	GD0005857	GD0005086
Date d'échant.		Client Info		27 Sep 2023	16 Sep 2022	07 Sep 2021
Âge d la Machine	hrs	Client Info		1944	0	1827
Âge de l'huile	hrs	Client Info		0	0	0
Huile changée		Client Info		Not Changd	N/A	Not Changd
Statut de l'échant.				NORMAL	ABNORMAL	ABNORMAL
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>15	0	1	2
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	<1	3
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	2	<1
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>10	3	▲ 19	▲ 64
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	0	<1
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<1	0	<1
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	>10	0	2	3
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	>100	5	4	4
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	>40	1	2	4
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	▲ HAZY
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML	NORML
Apparence du liquide de refroidissement		Visual*	Clear	Clear	Clear	Cloudy
Densité		ASTM D1298*		1.069	1.076	1.069
pH	Scale 0-14	ASTM D1287*		9.04	7.61	7.19
Nitrites	ppm	Alcan Test Kit*		160	320	520
Réserve d'alcalinité	Scale 0-20	ASTM D1121*		2.3	3.3	3.8
Pourcentage de glycol	%	ASTM D3321*		51.8	56.7	51.0
Point de congélation	°C	ASTM D3321*		-38	-50	-39
Carboxylate				---	---	---
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)		88	128	123
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		25	30	17
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		18	172	973
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		24	4	2
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		1338	1724	2485
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)		3426	2023	273
Couleur du liquide de refroidissement		Visual*		Yellow	Yellow	Yellow

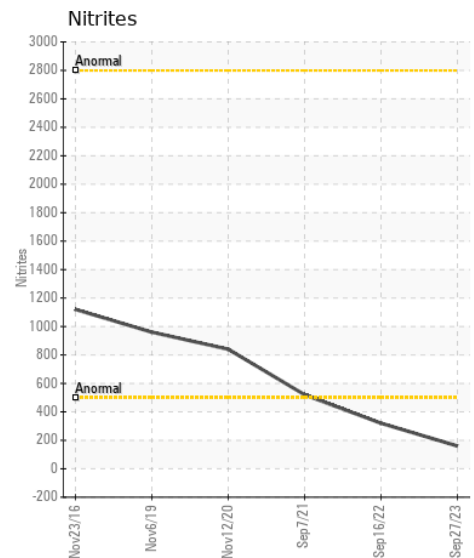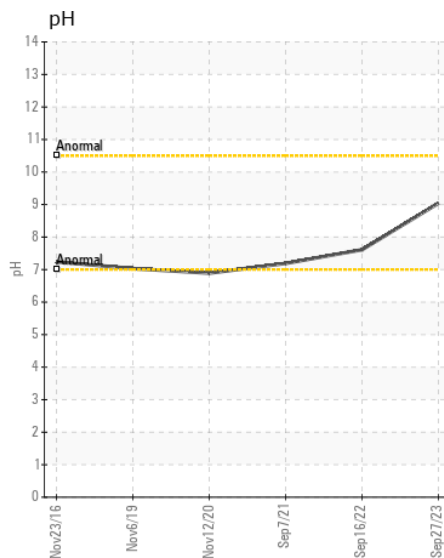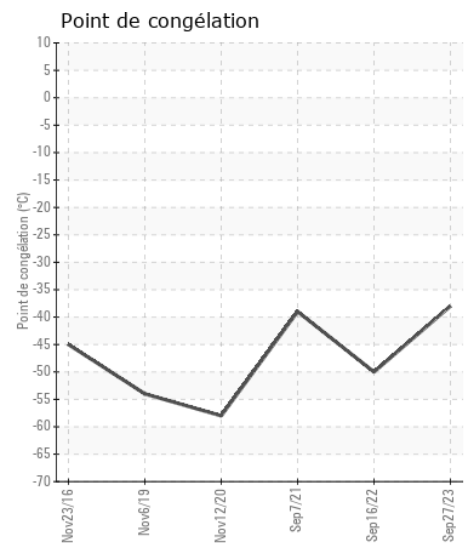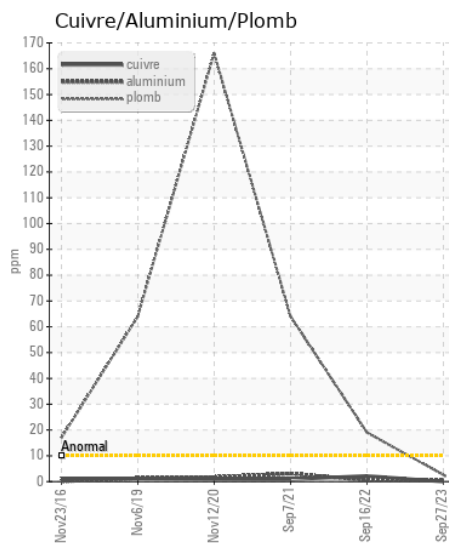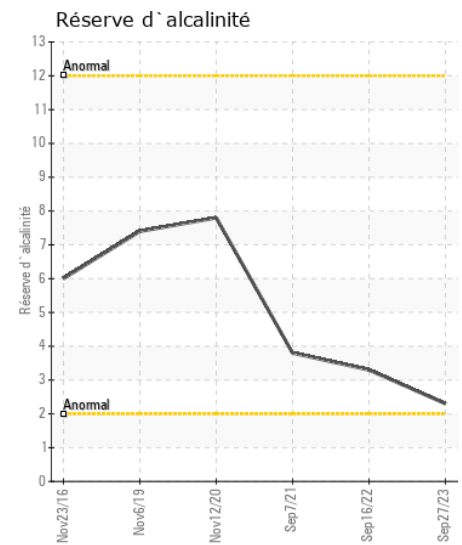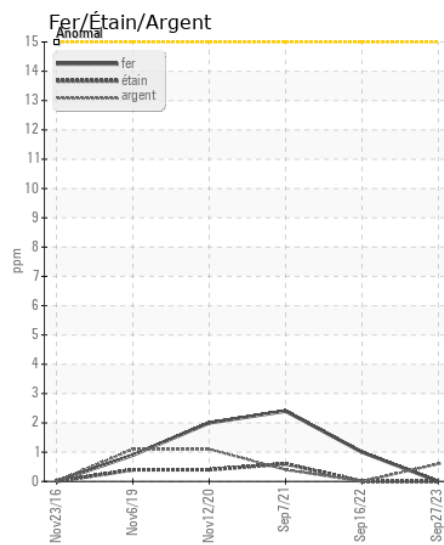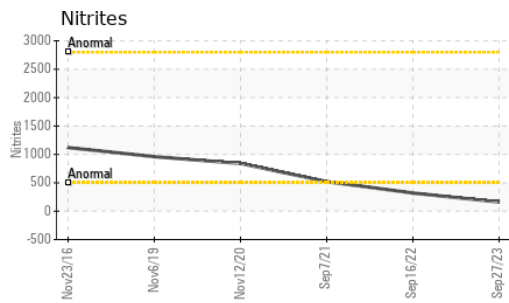

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : WA0019877
N° de laboratoire : 02586535
Numéro unique : 5655601
Analyse : COOL

Reçu : 03 Oct 2023
Diagnostiqué : 03 Oct 2023
Diagnostiqueur : Wes Davis

Generatrice Drummond
 243 rue des ARTISANS
 SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM, QC
 CA J0C 1K0
 Contact: Valerie Poirier
 poiirivalerie@generatricedrummond.com
 T: (819)398-6811
 F: (819)398-7022

Pour discuter cette rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.