



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE	NORMAL
CONTAMINATION	NORMAL
ÉTAT DU FLUIDE	NORMAL

Identité de la machine

FREIGHTLINER 1095

Composant

Moteur diesel

Fluid

PETRO CANADA DURON SAE 10W30 (--- GAL)

RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		PC0082459	PC0073185	PC0075409
Date d'échant.		Client Info		03 Feb 2024	19 Oct 2023	07 Jun 2023
Âge d la Machine	kms	Client Info		240205	229433	214210
Âge de l'huile	kms	Client Info		25995	15223	0
Âge du filtre	kms	Client Info		25995	15223	0
Huile changée		Client Info		Changed	Not Changd	Changed
Filtre changé		Client Info		Changed	Not Changd	Changed
Statut de l'échant.				NORMAL	NORMAL	NORMAL

USURE

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>80	51	27	14
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	1	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	<1	0
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>3	0	<1	<1
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>30	9	7	3
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>30	0	<1	<1
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>150	6	4	2
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

CONTAMINATION












Elevated aluminum (Al) and/or lead (Pb) and potassium (K) levels in your metals analysis are likely a result of solder flux release into the lubricant and is common on new equipment/components. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	3	3	3
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	14	10	3
Essence		WC Method	>5	<1.0	<1.0	<1.0
L'eau		WC Method	>0.2	NEG	NEG	NEG
Glycol		WC Method		NEG	NEG	NEG
% de suie	%	ASTM D7844*	>3	0.7	0.4	0.3
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	14.4	11.2	9.3
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	25.8	21.0	20.3
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG	NEG

ÉTAT DU FLUIDE

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		2	1	2
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	1	1	1	5
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	1	0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	1	58	57	63
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	1	0	0	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	10	922	919	1023
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	2942	1050	1060	1107
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	1102	916	954	1110
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1351	1173	1141	1262
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	3903	2227	2536	2765
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	23.6	17.9	16.1
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	74.0	77.0	77.0	94.7
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	11.4	11.5	11.5	13.2
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	146	141	141	138

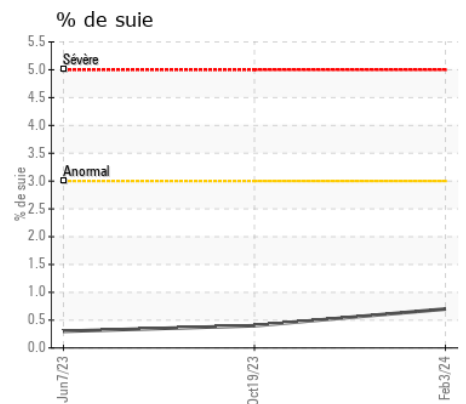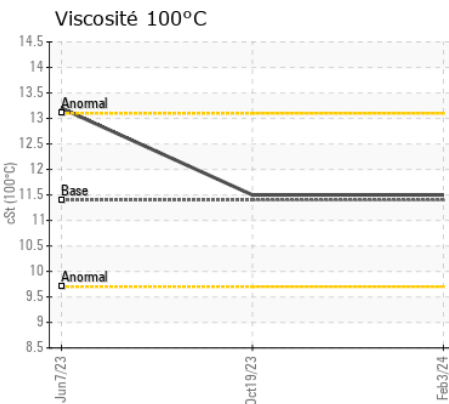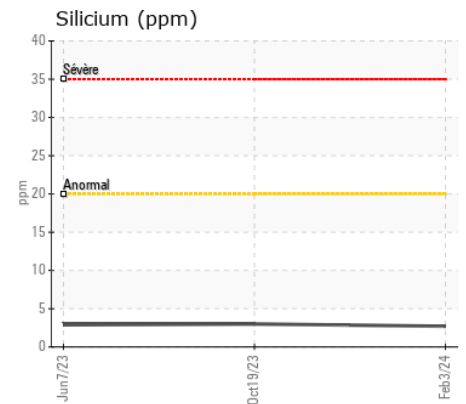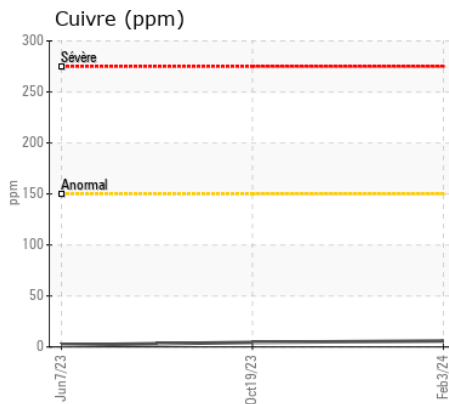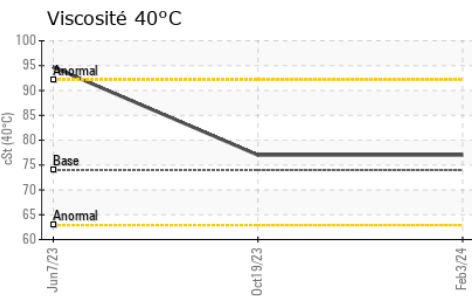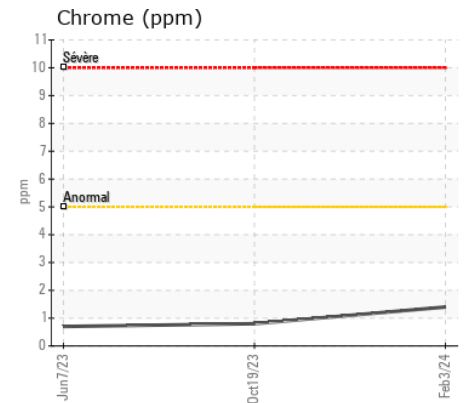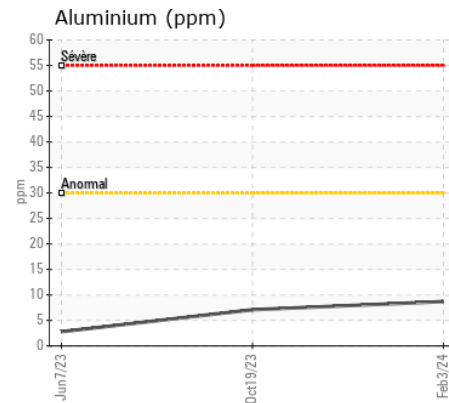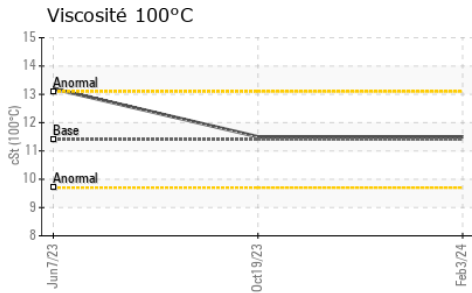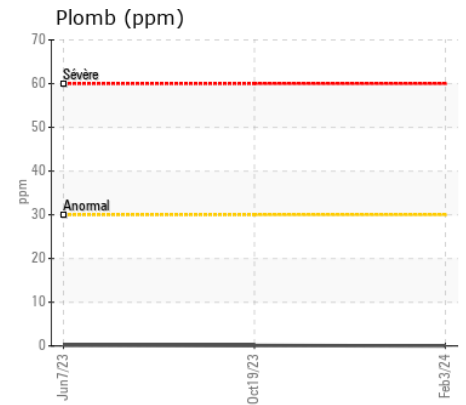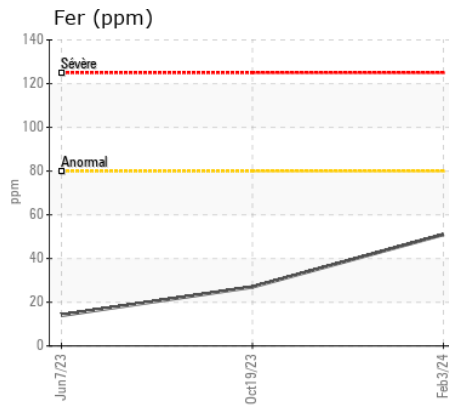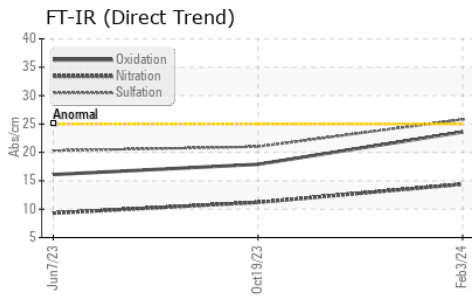

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : PC0082459 **Reçu** : 08 Apr 2024
N° de laboratoire : 02627225 **Tested** : 08 Apr 2024
Numéro unique : 5760357 **Diagnostiqué** : 08 Apr 2024 - Wes Davis
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: KV40, VI)

Transport Dynapro
 10808 Cantin
 Montreal Nord, QC
 CA H1G 6P7
 Contact: Pascal Perron
 pascal.dynapro@gmail.com
 T: (514)255-7930
 F: (514)255-7903

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.