



# RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

USURE  
CONTAMINATION  
ÉTAT DU FLUIDE

**ATTENTION**  
**NORMAL**  
**NORMAL**

Identité de la machine

**NO UNIT CU0023372**

Composant

**Transmission Manuelle Tribord**

Fluid

**ATF (--- GAL)**

## RECOMMANDATION

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Veuillez préciser la marque et le modèle du composant lors du prochain échantillon. Veuillez fournir des données plus complètes lors du prochain échantillon.

## USURE

Le taux de plomb est marginal. Les taux d'usure de tous les autres composants sont normaux.











## CONTAMINATION

Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide.

## ÉTAT DU FLUIDE

L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>CU0023372</b>	---	---
Date d'échant.		Client Info		<b>05 Apr 2024</b>	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Huile changée		Client Info		<b>Not Changed</b>	---	---
Filtre changé		Client Info		<b>Not Changed</b>	---	---
Statut de l'échant.				<b>ATTENTION</b>	---	---
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>200	<b>26</b>	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>7	<b>0</b>	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	<b>1</b>	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>45	<b>75</b>	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	<b>10</b>	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>0</b>	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>125	<b>4</b>	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>&lt;1</b>	---	---
L'eau		WC Method	>0.1	<b>NEG</b>	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	<b>NEG</b>	---	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>2</b>	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>67</b>	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<b>74</b>	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>3</b>	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>127</b>	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>205</b>	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		<b>21</b>	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1015</b>	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	32.0	<b>31.2</b>	---	---

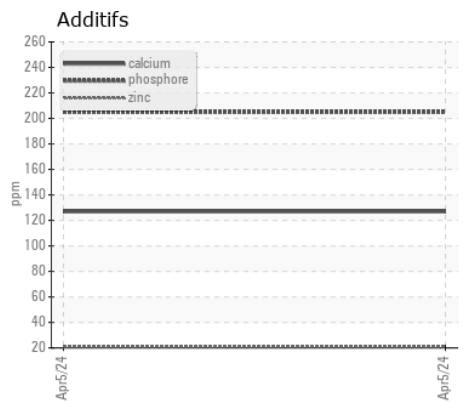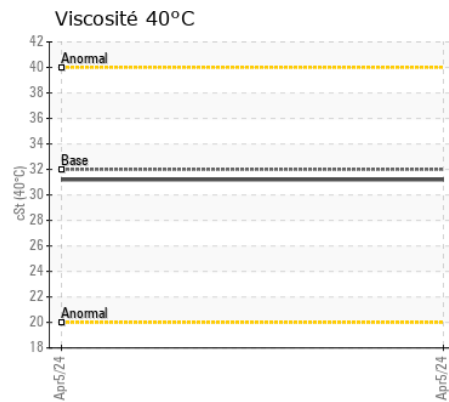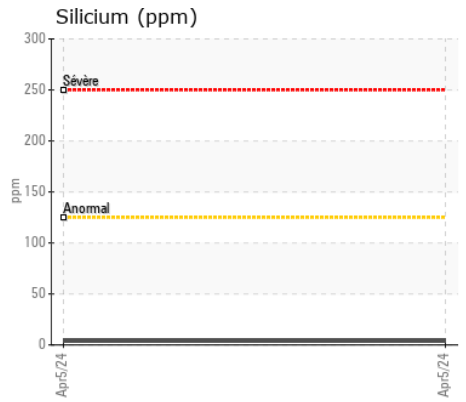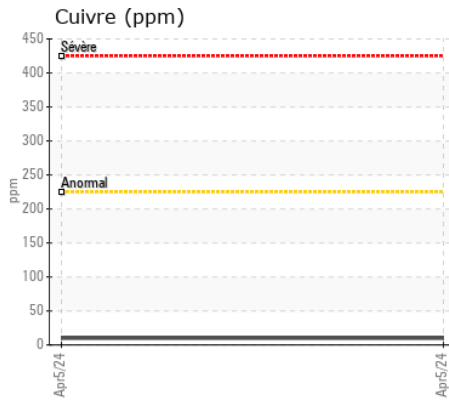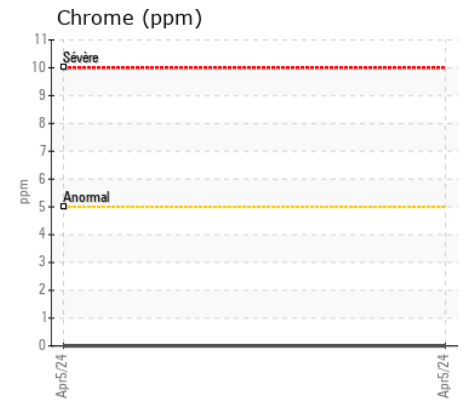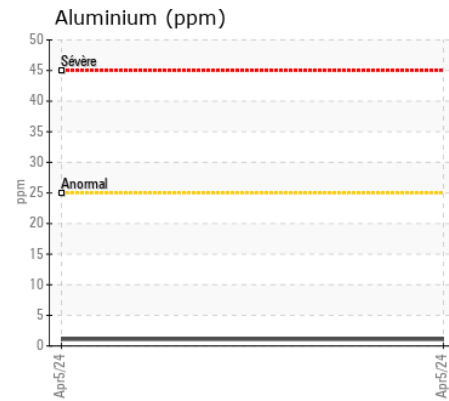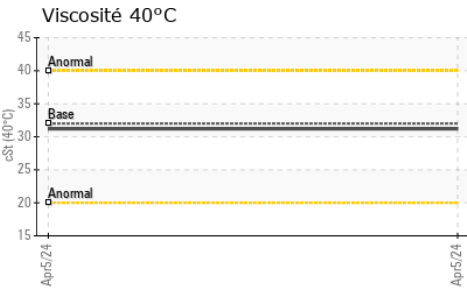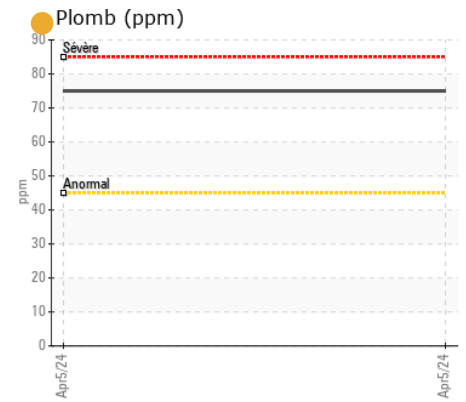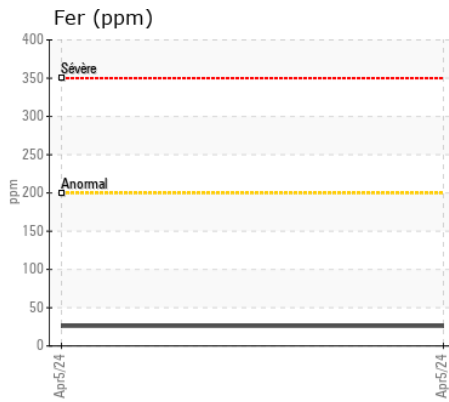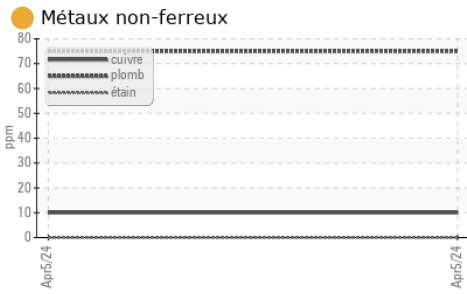

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : CU0023372  
**N° de laboratoire** : 02627917  
**Reçu** : 10 Apr 2024  
**Tested** : 10 Apr 2024  
**Numéro unique** : 5761049  
**Diagnostiqué** : 11 Apr 2024 - Kevin Marson  
**Analyse** : MOB 1

**MARINA ST. MATHIAS**  
 874 CH. DES PATRIOTES  
 ST-MATHIAS, QC  
 CA J3L 6A2  
 Contact: Steve Lajeunesse  
 slajeunesse@marinasm.com  
 T: (405)467-3868  
 F: (450)467-2111

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.