




RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

Sample Rating Trend

NORMALE

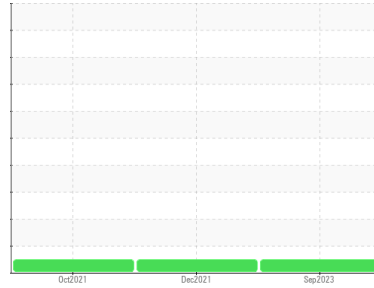

Identité de la machine
911024

Composant
Moteur diesel
Fluide

PETRO CANADA DURON SHP 10W30 (--- GAL)

DIAGNOSTIC

Recommandation

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Usure

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Contamination

Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

État Du Fluide

L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Numéro d'échant.	Client Info		GFL0088878	GFL0040415	GFL0035027
Date d'échant.	Client Info		12 Sep 2023	21 Dec 2021	04 Oct 2021
Âge d la Machine	hrs	Client Info	6995	2437	0
Âge de l'huile	hrs	Client Info	600	0	600
Huile changée	Client Info		Changed	Not Changd	Changed
Statut de l'échant.			NORMAL	NORMAL	NORMAL

CONTAMINATION

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Essence	WC Method	>3.0	<1.0	<1.0	<1.0
Glycol	WC Method		NEG	NEG	NEG

MÉTAUX D'USURE

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2	
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>120	11	4	20
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	<1	<1
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<1	1	4
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	<1	2
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	1	2
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>40	<1	<1	2
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>330	2	2	50
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<1	<1	2
Antimoine	ppm	ASTM D5185(m)		0	<1	<1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Béryllium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Cadmium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

ADDITIFS

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2	
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	2	2	4	2
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	50	70	63	58
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	950	1107	1097	988
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	1050	1226	1151	1107
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	995	1083	1179	979
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	1180	1352	1319	1195
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	2600	2677	2870	2035
Lithium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1

CONTAMINANTS


	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2	
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>25	3	4	10
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		7	4	10
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	0	<1	4

INFRA-RED

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2	
% de suie	%	ASTM D7844*	>4	0.4	0	0.5
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	7.5	5.1	8.0
Sulfatation	Abs/.1mm	ASTM D7415*	>30	19.8	18.9	21.3

FLUID DEGRADATION









	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2	
Oxydation	Abs/.1mm	ASTM D7414*	>25	15.3	13.8	16.7

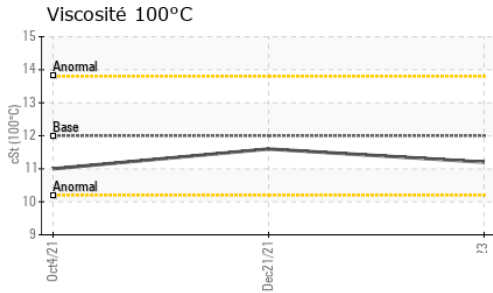

VISUEL	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.2	NEG	NEG
Eau libre	scalar	Visual*		NEG	NEG

PROPRIÉTÉS DU FLUID	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	12.00	11.2	11.6

GRAPHIQUES

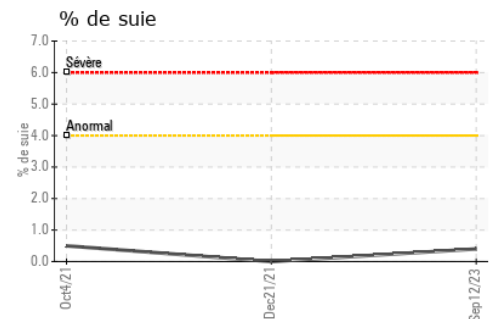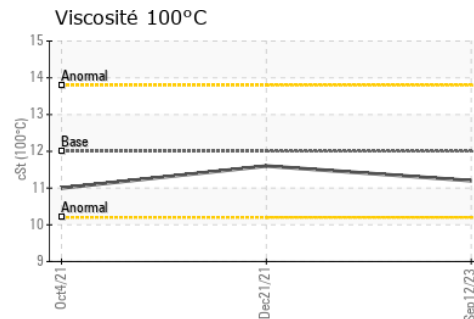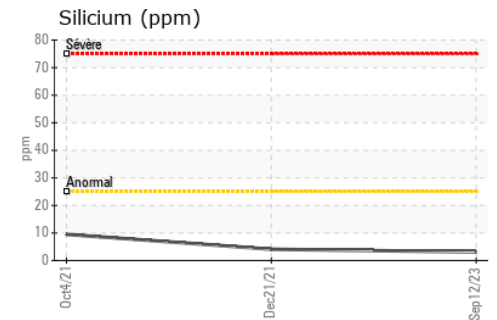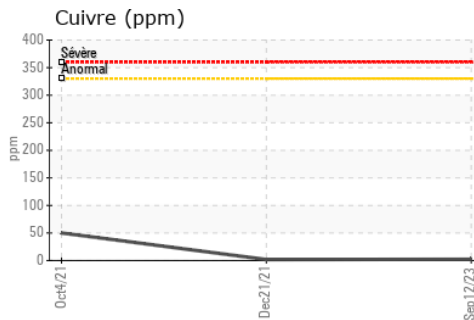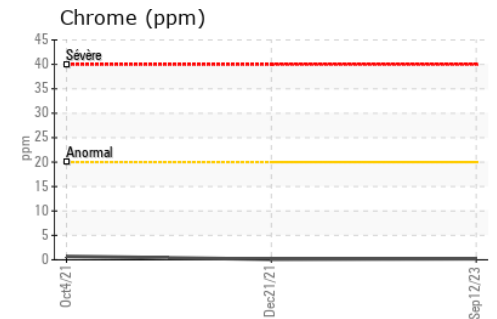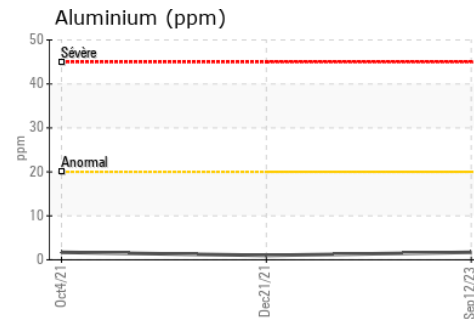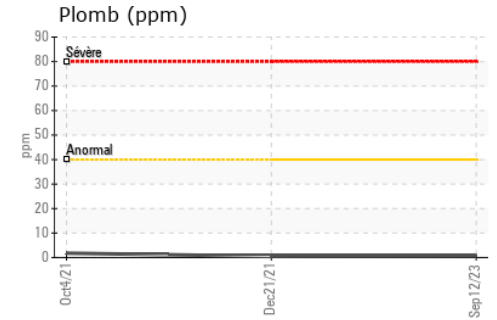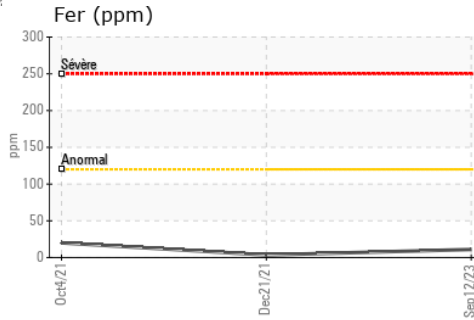

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 GFL Environmental - 780 - GMA - ICI - Solid Waste
N° d'échantillon : GFL0088878 **Reçu** : 31 Oct 2023
N° de laboratoire : 02592884 **Diagnostiqué** : 31 Oct 2023
Numéro unique : 5669963 **Diagnostiqueur** : Wes Davis
Analyse : MOB 1

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.
 Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

4365 boul. St-Elzear Ouest,
 Laval, QC
 CA H7P 4J3
 Contact: Pieces Laval
 pieces.laval@gflenv.com
 T: (450)687-3838
 F: