



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE



Identité de la machine

LIDM01BE (S/N GZJ-00169)


Composant

Moteur biogaz

Fluide

CHEVRON HDAX 6500 LFG GAS ENGINE OIL (540 LTR)

Sample Rating Trend

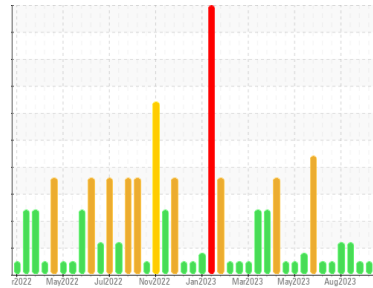

PH



DIAGNOSTIC

▲ Recommendation

Nous vous recommandons de vidanger l'huile de ce composant si vous ne l'avez pas déjà fait. Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition.

Usure

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

Contamination

Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile.

▲ État Du Fluide

Le niveau de i-pH est anormalement bas. Le niveau de AN est supérieur à la limite recommandée. Le niveau de BN est inférieur à la normale. l'huile ne peut plus être utilisée.

INFORMATION SUR L'éCHANTILLON

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Numéro d'échant.	Client Info		WC0817894	WC0817871	WC0817901
Date d'échant.	Client Info		05 Sep 2023	28 Aug 2023	21 Aug 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info	1113	921	754
Âge de l'huile	hrs	Client Info	500	313	141
Huile changée	Client Info		Not Changd	Not Changd	Not Changd
Statut de l'échant.			ABNORMAL	NORMAL	NORMAL

CONTAMINATION

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Essence	WC Method	>4.0	<1.0	<1.0	<1.0
Glycol	WC Method		NEG	NEG	NEG

MÉTAUX D'USURE

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2	
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>15	3	2	1
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>4	<1	0	0
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	<1	0
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	0
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>6	2	2	1
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>9	<1	<1	0
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>6	3	2	1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>4	2	1	<1
Antimoine	ppm	ASTM D5185(m)		3	2	1
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Béryllium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Cadmium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

ADDITIFS

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2	
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		6	6	7
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		5	4	4
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		16	16	16
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		1761	1752	1681
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		259	261	253
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		297	287	282
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		2919	2406	1788
Lithium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1

CONTAMINANTS




	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2	
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>181	135	83	43
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		2	1	<1
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	1	1

INFRA-RED

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2	
% de suie	%	ASTM D7844*		0	0	0
Nitration	Abs/cm	ASTM D7624*	>20	4.8	4.7	4.8
Sulfatation	Abs./1mm	ASTM D7415*	>30	23.4	20.2	18.3



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE






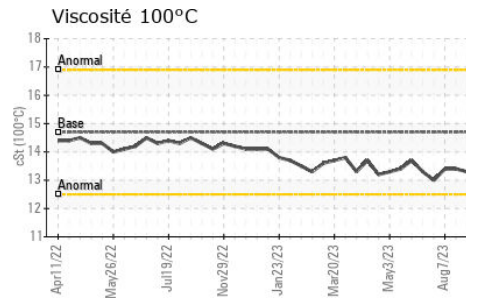
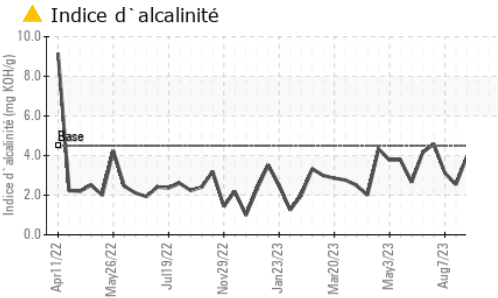
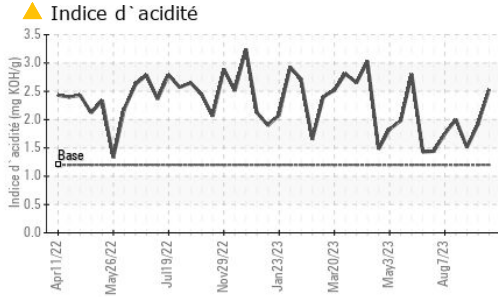


FLUID DEGRADATION	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2	
Oxydation	Abs./1mm	ASTM D7414*	>25	10.9	8.9	7.9
Indice d'acidité	mg KOH/g	ASTM D974*	1.2	▲ 2.53	1.92	1.51
Indice d'alcalinité	mg KOH/g	ASTM D2896*	4.5	▲ 2.34	3.01	3.94
i-pH	Scale 0-14	ASTM D7946*	<4.5	▲ 4.05	4.72	5.58

VISUEL	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2	
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG	NEG
Eau libre	scalar	Visual*		NEG	NEG	NEG

PROPRIÉTÉS DU FLUID	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2	
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	14.7	13.5	13.3	13.3

GRAPHIQUES

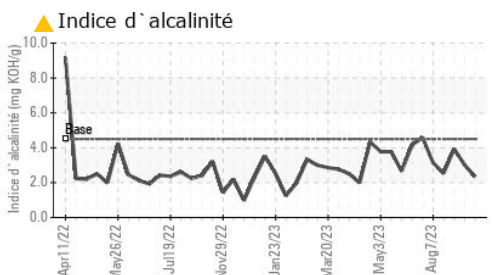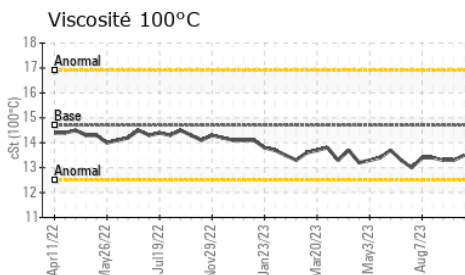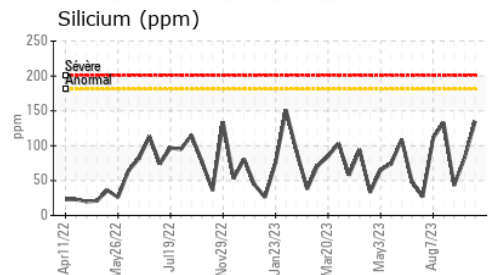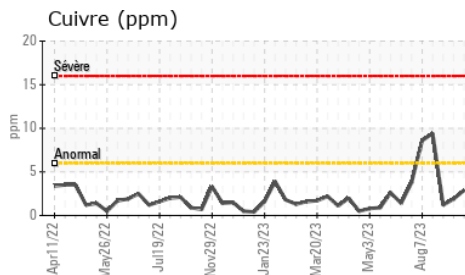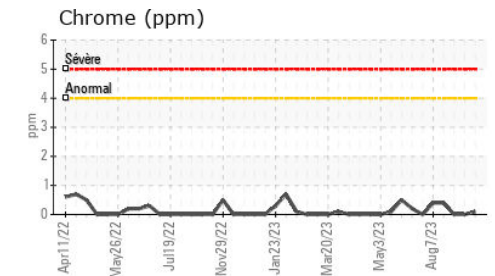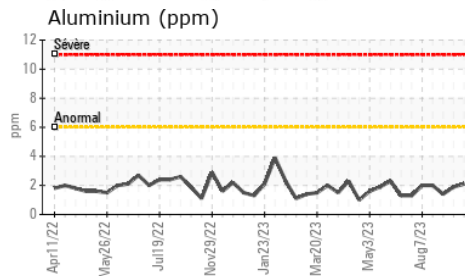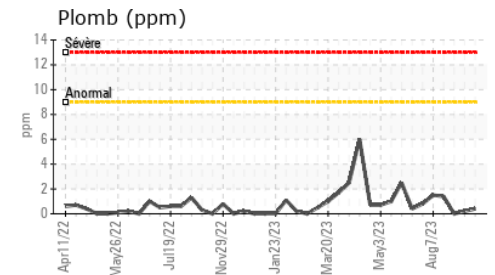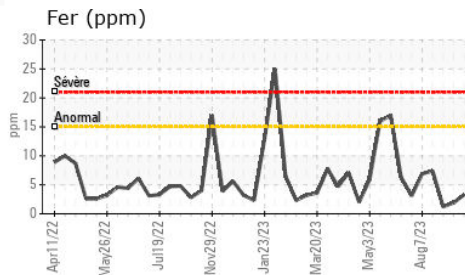

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9
N° d'échantillon : WC0817894 **Reçu** : 08 Sep 2023
N° de laboratoire : 02581134 **Diagnostiqué** : 11 Sep 2023
Numéro unique : 5642199 **Diagnostiqueur** : Kevin Marson
Analyse : MOB 2 (Additional Tests: i-pH, TAN Auto)

Pour discuter cette rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

EDL NA Recips-Lydia
 6985 CHEMIN DES SOURCES
 LACHUTE, QC
 CA J8H 2C5
 Contact: Eloi Legault
 eloi.legault@energydi.com
 T: (450)526-4001
 F: