

Machine Id  
**4740**  
Component  
**Hydraulic System**  
Fluid  
**PETRO CANADA HYDREX MV 32 (--- GAL)**

### RECOMMENDATION

Nous vous recommandons de vérifier tous les endroits par lesquels des contaminants peuvent pénétrer dans le système. Nous vous recommandons de remplacer le filtre et d'utiliser un système de filtrage hors-ligne afin d'améliorer la propreté du fluide. Le reniflard d'air doit être réparé. S'il n'est pas classé, nous vous recommandons de le remplacer par un reniflard à air adapté au micron et / ou au dessicant. Si évalué, nous vous recommandons de réparer / remplacer le reniflard. Confirm the source of the lubricant being utilized for top-up/fill. Échantillonner de nouveau dans 30 à 45 jours afin de contrôler la situation.

### WEAR

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.









### CONTAMINATION

Il y a une quantité élevée de matières particulaires (2 à 100 µm de taille) présente dans l'huile.

### FLUID CONDITION

Les niveaux d'additifs indiquent l'ajout d'une autre marque ou d'un autre type d'huile. L'huile peut encore servir si la contamination peut être réduite à un niveau acceptable.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Sample Number		Client Info		<b>GFL0088898</b>	GFL0062026	---
Sample Date		Client Info		<b>18 Sep 2023</b>	11 Oct 2022	---
Machine Age	kms	Client Info		<b>744049</b>	30481	---
Oil Age	kms	Client Info		<b>0</b>	0	---
Filter Age	kms	Client Info		<b>0</b>	0	---
Oil Changed		Client Info		<b>Not Chngd</b>	N/A	---
Filter Changed		Client Info		<b>Not Chngd</b>	N/A	---
Sample Status				<b>SEVERE</b>	SEVERE	---
Iron	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>16</b>	17	---
Chromium	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>2</b>	1	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>&lt;1</b>	<1	---
Titanium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	<1	---
Silver	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	0	---
Aluminum	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>2</b>	2	---
Lead	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>&lt;1</b>	0	---
Copper	ppm	ASTM D5185(m)	>75	<b>1</b>	<1	---
Tin	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>0</b>	0	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	---
White Metal	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	---
Yellow Metal	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	---
Silicon	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>4</b>	6	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>&lt;1</b>	<1	---
Water		WC Method	>0.1	<b>NEG</b>	NEG	---
Particles >4µm		ASTM D7647	>5000	<b>124742</b>	226880	---
Particles >6µm		ASTM D7647	>1300	<b>44063</b>	106391	---
Particles >14µm		ASTM D7647	>160	<b>1734</b>	6050	---
Particles >21µm		ASTM D7647	>40	<b>297</b>	1345	---
Particles >38µm		ASTM D7647	>10	<b>11</b>	66	---
Particles >71µm		ASTM D7647	>3	<b>1</b>	5	---
Oil Cleanliness		ISO 4406 (c)	>19/17/14	<b>24/23/18</b>	25/24/20	---
Silt	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	---
Debris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	---
Sand/Dirt	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	VLITE	---
Appearance	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	---
Odor	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	---
Emulsified Water	scalar	Visual*	>0.1	<b>NEG</b>	NEG	---
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>5</b>	5	---
Boron	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>36</b>	39	---
Barium	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>&lt;1</b>	0	---
Molybdenum	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>13</b>	13	---
Manganese	ppm	ASTM D5185(m)	1	<b>0</b>	<1	---
Magnesium	ppm	ASTM D5185(m)	0	<b>15</b>	8	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	50	<b>404</b>	432	---
Phosphorus	ppm	ASTM D5185(m)	330	<b>381</b>	421	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	430	<b>476</b>	461	---
Sulfur	ppm	ASTM D5185(m)	760	<b>1130</b>	1169	---
Visc @ 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	31.9	<b>33.5</b>	33.5	---

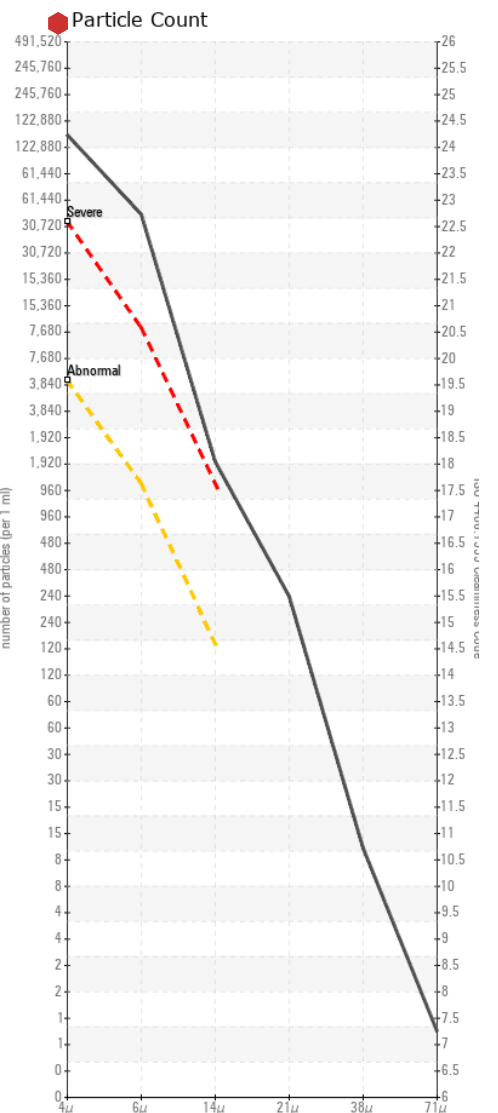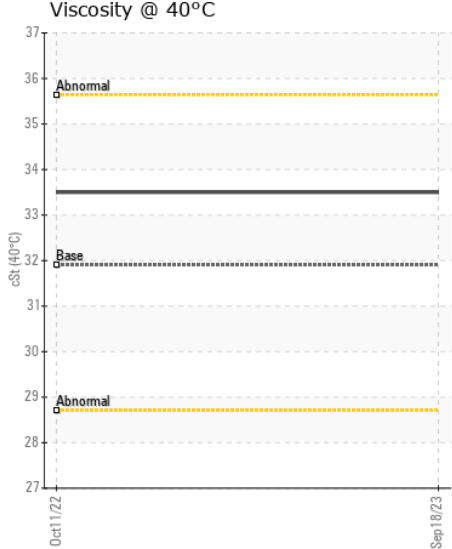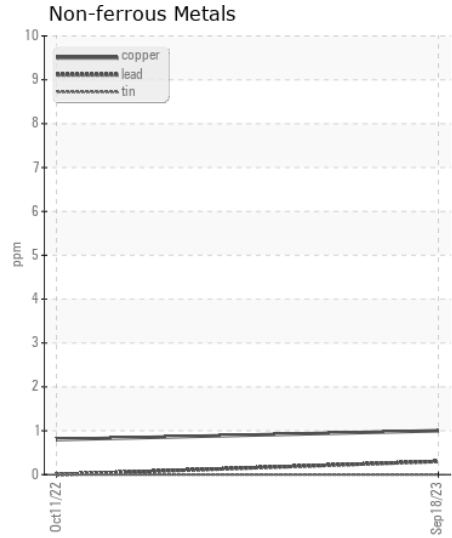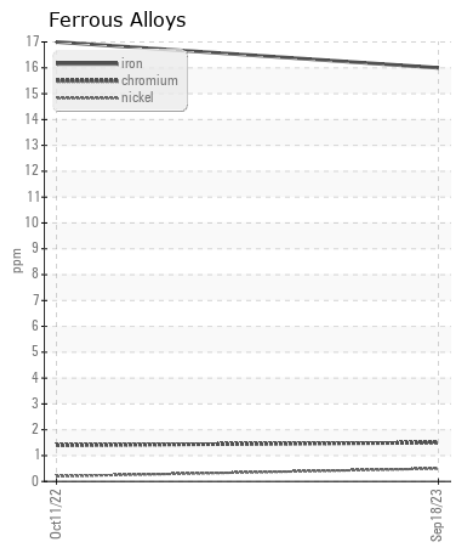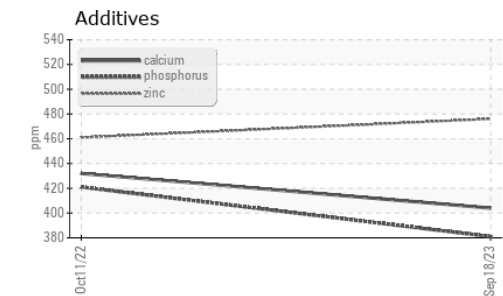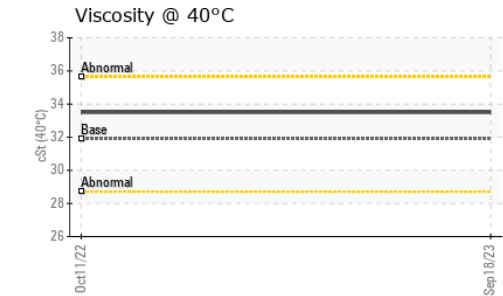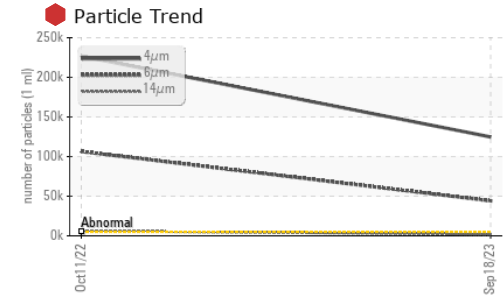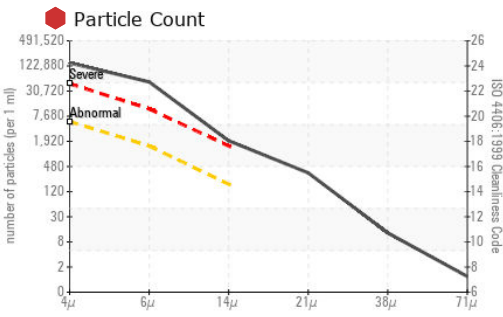

**Laboratory** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**Sample No.** : GFL0088898 **Received** : 12 Oct 2023  
**Lab Number** : 02588637 **Tested** : 13 Oct 2023  
**Unique Number** : 5657703 **Diagnosed** : 13 Oct 2023 - Kevin Marson  
**Test Package** : MOB 1 ( Additional Tests: PrtCount )

**GFL Environmental - 780 - GMA - ICI - Solid Waste**  
 4365 boul. St-Elzear Ouest,  
 Laval, QC  
 CA H7P 4J3  
 Contact: Pieces Laval  
 pieces.laval@gflenv.com  
 T: (450)687-3838  
 F:

To discuss this sample report, contact Customer Service at 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 Validity of results and interpretation are based on the sample and information as supplied.