




RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

Sample Rating Trend

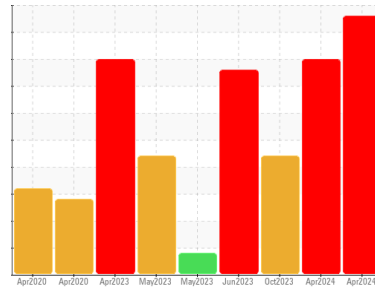

ISO(LES NORMES)



Identité de la machine

701056

Composant

Système hydraulique

Fluid

PETRO CANADA HYDREX MV 32 (--- GAL)

DIAGNOSTIC

▲ Recommendation

Nous vous recommandons de vérifier tous les endroits par lesquels des contaminants peuvent pénétrer dans le système. Nous vous recommandons de remplacer le filtre et d'utiliser un système de filtrage hors-ligne afin d'améliorer la propreté du fluide. Le reniflard d'air doit être réparé. S'il n'est pas classé, nous vous recommandons de le remplacer par un reniflard à air adapté au micron et / ou au dessiccant. Si évalué, nous vous recommandons de réparer / remplacer le reniflard. Échantillonner de nouveau dans 30 à 45 jours afin de contrôler la situation.

Usure

Les taux d'usure de tous les composants sont normaux.

▲ Contamination

Il y a une quantité élevée de matières particulaires (2 à 100 µm de taille) présente dans l'huile.

État Du Fluide

l'huile peut encore servir si la contamination peut être réduite à un niveau acceptable.

INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Numéro d'échant.	Client Info		GFL0114838	GFL0114799	GFL0097054
Date d'échant.	Client Info		29 Apr 2024	05 Apr 2024	13 Oct 2023
Âge d la Machine	kms	Client Info	13890	13837	131784
Âge de l'huile	kms	Client Info	0	0	1200
Huile changée	Client Info		N/A	Not Changd	N/A
Statut de l'échant.			SEVERE	SEVERE	SEVERE

CONTAMINATION

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
L'eau	WC Method	>0.1	NEG	NEG	NEG

MÉTAUX D'USURE

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2	
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>40	11	10	7
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	<1	0
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	0	0
Titane	ppm	ASTM D5185(m)	>2	<1	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	<1
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>8	2	1	1
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>5	0	0	0
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<1	<1	<1
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	0	0
Antimoine	ppm	ASTM D5185(m)	>2	0	0	0
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Béryllium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0
Cadmium	ppm	ASTM D5185(m)		0	0	0

ADDITIFS

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2	
Bore	ppm	ASTM D5185(m)	0	<1	0	<1
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	<1
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)	0	0	0	0
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)	1	0	0	0
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)	0	21	21	1
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)	50	81	76	56
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)	330	351	346	344
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)	430	443	441	432
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)	760	795	787	765
Lithium	ppm	ASTM D5185(m)		<1	<1	<1


CONTAMINANTS

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2	
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	6	2	3
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		4	4	2
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	2	1	<1


PROPRETÉ DU FLUIDE

	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Particules >4µ	ASTM D7647	>5000	▲ 156947	▲ 115675	▲ 66134
Particules >6µ	ASTM D7647	>1300	▲ 104099	▲ 44640	▲ 15933
Particules >14µ	ASTM D7647	>160	▲ 14910	▲ 4590	▲ 944
Particules >21µ	ASTM D7647	>40	▲ 3380	▲ 1166	▲ 205
Particules >38µ	ASTM D7647	>10	▲ 139	▲ 48	10
Particules >71µ	ASTM D7647	>3	4	1	1
Propreté de l'huile	ISO 4406 (c)	>19/17/14	▲ 24/24/21	▲ 24/23/19	▲ 23/21/17


Tendance des particules

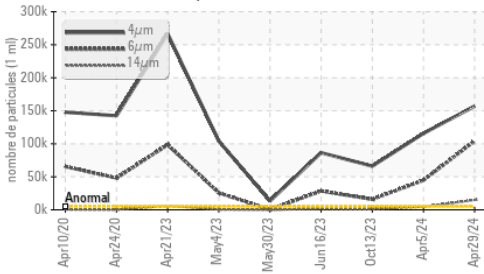

Tendance des particules

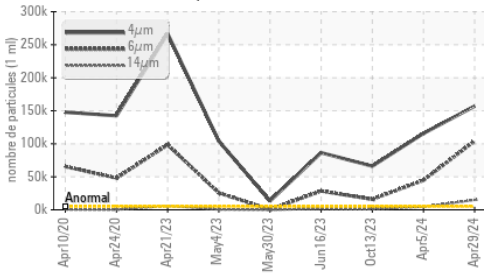

Viscosité 40°C

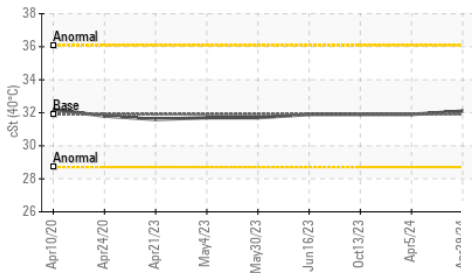

VISUEL	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Précipié	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Limon	scalar	Visual*	NONE	NONE	VLITE
Débris	scalar	Visual*	NONE	LIGHT	VLITE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	NEG	NEG
Eau libre	scalar	Visual*		NEG	NEG

PROPRIÉTÉS DU FLUID	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	31.9	32.1	31.9

IMAGES DE L'ÉCHANTILLON	methode	limite/base	actuel	passé1	passé2
-------------------------	---------	-------------	--------	--------	--------

Coluer




Fond




GRAPHIQUES


Alliages ferreux

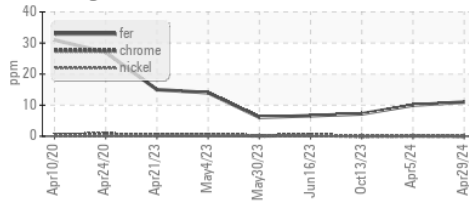


Métaux non-ferreux

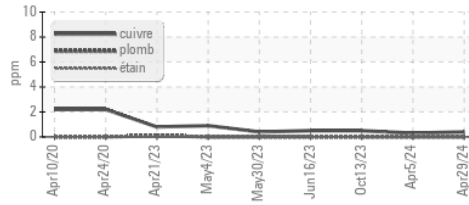

Viscosité 40°C

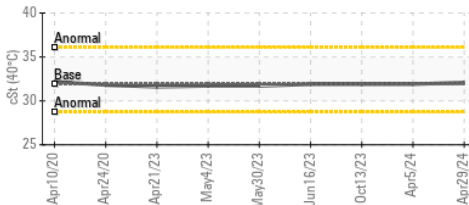

Comptage de particules

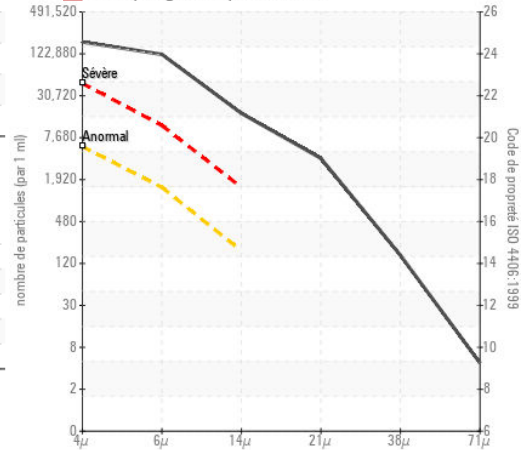

ISO 17025:2017
Accredited
Laboratory

Laboratoire : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 **GFL Environmental - 780 - GMA - ICI - Solid Waste**
N° d'échantillon : GFL0114838 **Reçu** : 06 May 2024 4365 boul. St-Elzear Ouest, Laval, QC
N° de laboratoire : 02633522 **Tested** : 07 May 2024 CA H7P 4J3
Numéro unique : 5774675 **Diagnostic** : 07 May 2024 - Wes Davis
Analyse : MOB 1 (Additional Tests: PrtCount)
 Contact: Pieces Laval
 pieces.laval@gflenv.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T: (450)687-3838

F: